


HV-G-K シリーズ

検定付きデジタル台はかり

## 取扱説明書

### 適用機種

HV-15KGL-K	HV-15KGV-K
HV-60KGL-K	HV-60KGV-K
HV-200KGL-K	HV-200KGV-K
HV-300KGL4-K	HV-300KGV4-K
HV-600KGL4-K	HV-600KGV4-K
HV-600KGL3-K	HV-600KGV3-K
HV-1200KGL3-K	HV-1200KGV3-K

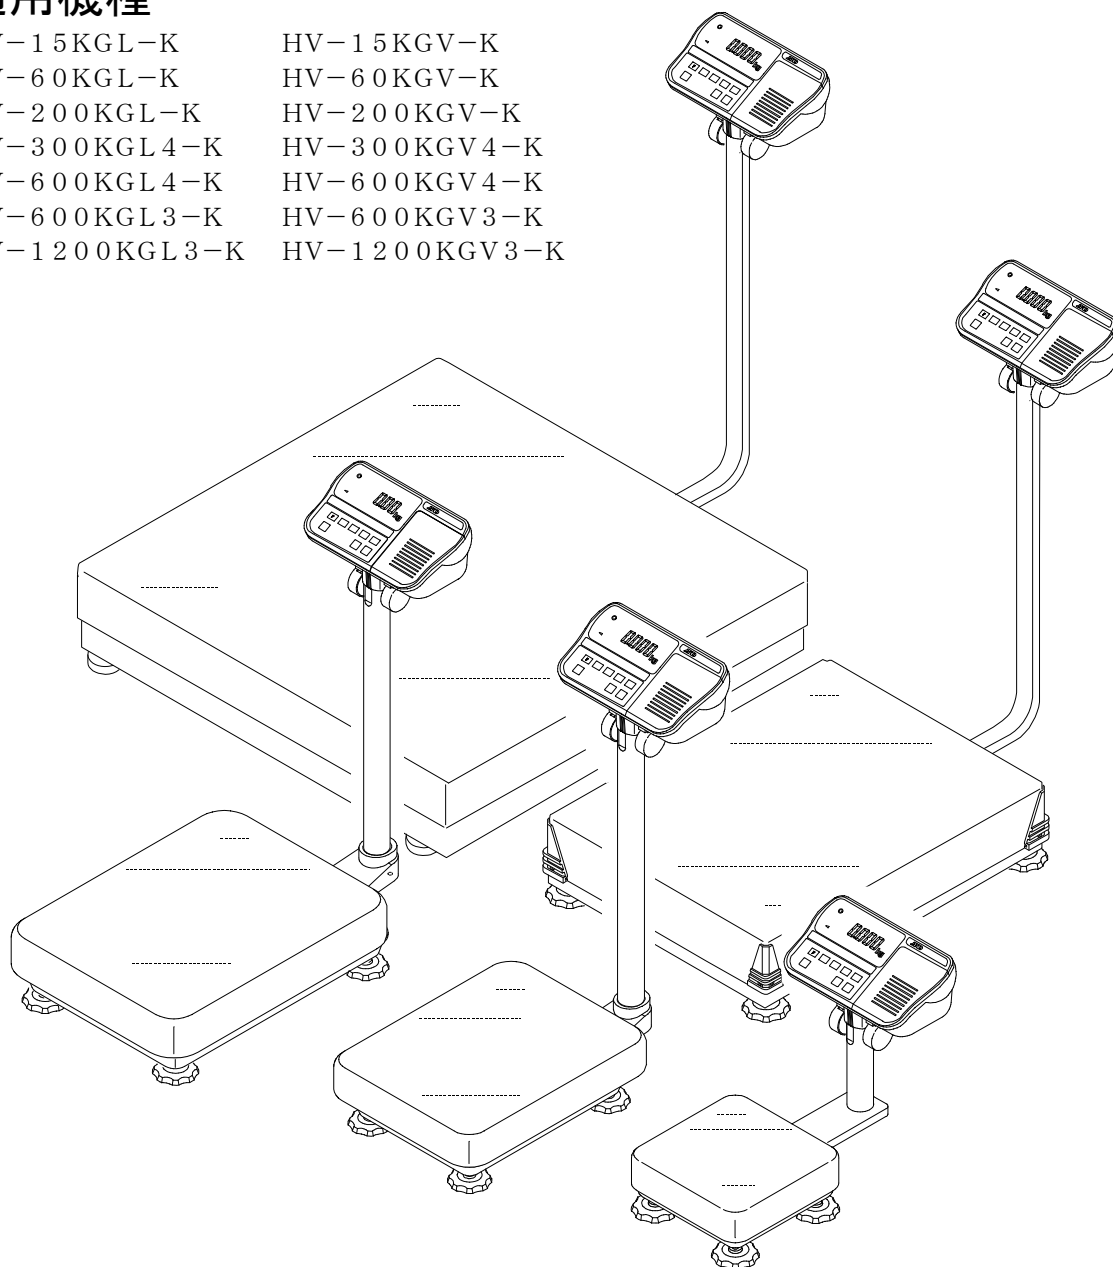

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

# 注意事項の表記方法



「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険の状態が生じることが想定される場合」について記述します。



「取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合」について記述します。



「取扱いを誤りやすい場合」や「本機を使用するときの一般的なアドバイス」について記述します。

## ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

© 2010 株式会社 エー・アンド・デイ  
株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。



# 目次

1.	検定付き台はかり .....	3
2.	概要・特長 .....	4
3.	梱包内容 .....	5
3.1.	付属品リスト、オプションリスト .....	7
4.	注意 .....	9
4.1.	設置の注意 .....	9
4.2.	計量の注意 .....	9
4.3.	保管の注意 .....	9
5.	組立・設置 .....	10
5.1.	乾電池の入れ方（Lタイプ） .....	13
5.2.	アース（接地）の付け方 .....	14
6.	各部名称 .....	15
6.1.	表示とシンボルの解説 .....	17
6.2.	スイッチの解説 .....	19
7.	基本的な操作 .....	21
7.1.	電源の入れ方・切り方と基本的な計量 .....	21
7.1.1.	VタイプまたはACアダプタを使用する場合 .....	21
7.1.2.	乾電池を使用する場合（Lタイプ） .....	22
7.2.	風袋引き .....	23
7.2.1.	風袋を計量して設定する方法 .....	23
7.3.	計量レンジ .....	24
7.4.	モード切替（単位と表示内容の変更） .....	25
8.	個数計モード .....	27
8.1.	単位質量登録 .....	27
8.2.	個数計量 .....	28
9.	パーセントモード .....	29
9.1.	100%質量登録 .....	29
9.2.	パーセント計量 .....	30
10.	累計機能 .....	31
10.1.	準備（設定方法） .....	32
10.2.	累計機能の動作（使用例） .....	33
11.	コンパレータ .....	34
11.1.	準備（設定方法） .....	35

11.2.	コンパレータの動作（使用例） .....	36
12.	簡易バッチ計量 .....	37
12.1.	準備（設定方法） .....	39
13.	単純比較機能 .....	41
13.1.	準備（設定） .....	42
13.2.	単純比較機能の動作（使用例） .....	43
14.	内部設定 .....	44
14.1.	設定方法 .....	44
14.2.	設定一覧 .....	45
15.	RS-232Cインターフェース .....	48
15.1.	データフォーマット .....	49
15.1.1.	ビットフォーマット .....	49
15.1.2.	フォーマット1 .....	49
15.1.3.	フォーマット2 .....	50
15.2.	ストリームモード .....	51
15.2.1.	設定方法と使用例 .....	51
15.3.	コマンドモード .....	52
15.3.1.	コマンド一覧 .....	52
15.3.2.	設定方法と使用例 .....	54
16.	オプション .....	55
16.1.	RS-232C/リレー出力/ブザー出力（OP-03） .....	55
16.1.1.	取り付け方 .....	55
16.2.	Vタイプ用内蔵プリンタ（OP-06） .....	56
17.	仕様 .....	58
17.1.1.	外形寸法 .....	59
17.1.2.	使用地域一覧 .....	62
18.	保守管理 .....	63
18.1.	修理 .....	63
18.2.	故障！と思われる場合のチェック .....	63
19.	索引 .....	64



# 1. 検定付き台はかり

HV-G-Kシリーズは、「取引」または「証明」の計量に使用できる検定付き台はかりです。検定付き台はかりを使用するための留意事項を次に記載します。

## 使用地域の制限

取引・証明に使う場合、それぞれの台はかりに定められた使用地域でお使いください。使用地域は、本体側面に貼られた銘板に、重力加速度の範囲として表記されています。実際の地域は、この重力加速度の範囲と取扱説明書末尾の「使用地域一覧」で確認してください。

## 使用範囲

「取引」または「証明」の計量に使用する範囲は、銘板に記載されている最小測定量からひょう量となっています。

## 定期検査


検定付きの台はかりを「取引」または「証明」に使用するには、2年ごとの定期検査を受ける必要があります。お買い求めの販売店、またはお近くの各都道府県計量検定所まで、お問い合わせください。

## 台はかりの校正

検定付きの台はかりの校正は、ユーザーでは行えません。定期検査前など点検をご希望の場合には、お買い求めの販売店、または弊社はかり・天びん相談センターにご相談ください。

## 使用温度範囲

台はかりは  $-10^{\circ}\text{C}$  から  $40^{\circ}\text{C}$  です。  
(ページ 58 の「17.仕様」を参照してください。)

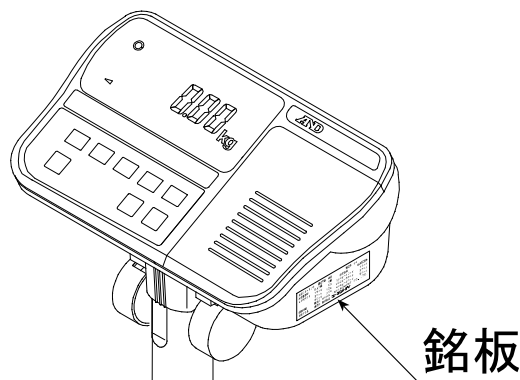

## 用語の解説

取引	計量法の「有償であると無償であることを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」をいいます。
証明	計量法の「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」をいいます。
検定付き台はかり	基準適合証印が付され、取引・証明に使用できる質量計。検定・検査が必要です。(計量法の「特定計量器」)
校正	はかりの計量値を正しい値になるよう調整すること。
基準適合証印	検定証印と同等の効力を持ち、指定製造事業所の認可を受けた製造工場が新規生産品にのみ付すことができる証印。



## 2. 概要・特長

- HV-G-Kシリーズは、分解能 1/3000 (HV-200KGL-K、HV-200KGV-K の220 kg レンジは1/2200、HV-1200KGL3-K、HV-1200KGV3-K の1200 kg レンジは1/2400) の検定付き台はかりです。
- HV-G-Kシリーズには、計量範囲を選択できる「トリプルレンジ機能」又は「デュアルレンジ機能」があります。(機種により異なります)(\*1)
- コードレスで計量できる「Lタイプ」があります。液晶表示と乾電池(またはACアダプタ)を採用しています。
- 暗い場所などでも計量できる「Vタイプ」があります。蛍光表示管と電源コードを採用したタイプです。
- RS-232Cインターフェースを標準装備し、プリンタなどへのデータ出力のほか、パソコンからのコマンドにより「計量値の出力」、「はかりの制御」、「設定値の設定」などができます。
- 計量台は耐水構造です(IP-65相当)。  
※HV-300KG/600KG/1200KGの計量台は耐水構造になっていますが、IP-65相当ではありません。
- 同じ質量の品の数を調べる時、その質量から個数を換算する個数計機能があります。
- パーセントで計量値を表示できます。
- 最大6桁の累計機能があります。(計量した回数とその合計質量を記録できます。)
- 計量値と上限値(下限値)との比較結果を表示する機能があります。オプションのOP-03を使用するとブザーと接点出力が使用できます。
- 充填計量用に簡易バッチ機能があります。オプションのOP-03を使用すると定量値、定量前、ゼロ付近の接点出力が使用できます。
- Vタイプは、オプションのインパクト・ドットマトリックスプリンタ(OP-06)を内蔵できます。
- 次の設定やデータは電源を切っても記憶しています。

個数計モードの単位質量
パーセントモードの100%質量
累計した合計個数、合計質量
コンパレータの設定値(上限値、下限値)または、 簡易バッチ計量の設定値(定量、定量前、ゼロ付近)または、 単純比較機能の設定値(定量、定量前、ゼロ付近)
内部設定 F1 ~ F17

(\*1) ひょう量により「トリプルレンジ機能」あるいは「デュアルレンジ機能」になります。


「トリプルレンジ機能」対応機種 HV-15KGL-K、HV-15KGV-K、  
HV-60KGL-K、HV-60KGV-K、  
HV-200KGL-K、HV-200KGV-K

「デュアルレンジ機能」対応機種 HV-300KGL4-K、HV-300KGV4-K、  
HV-600KGL4-K、HV-600KGV4-K、  
HV-600KGL3-K、HV-600KGV3-K、  
HV-1200KGL3-K、HV-1200KGV3-K




### 3. 梱包内容


適用機種  
HV-15KGL-K  
HV-15KGV-K

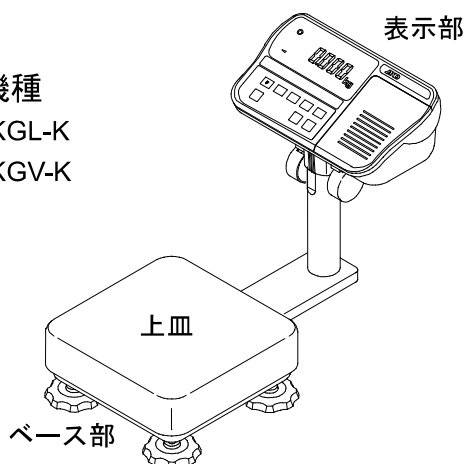

適用機種  
HV-200KGL-K  
HV-200KGV-K

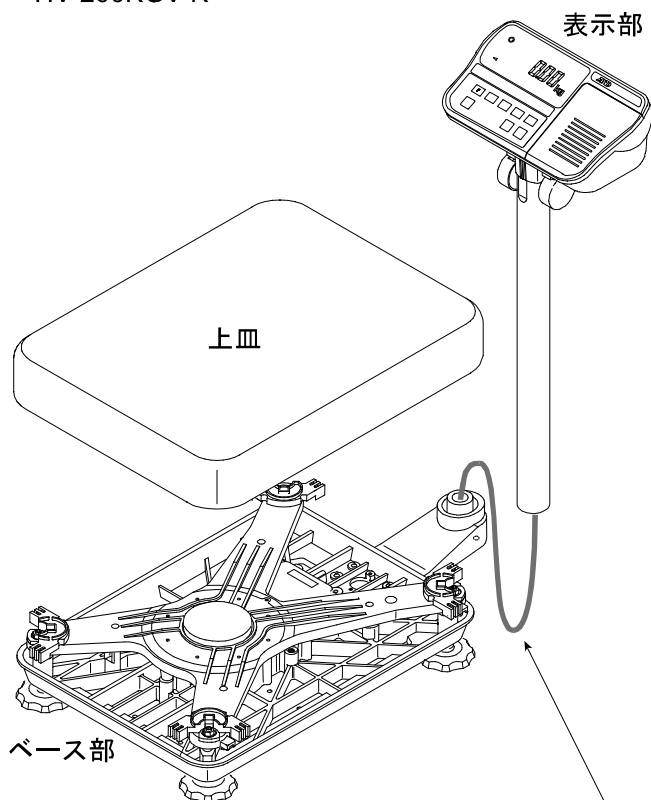


適用機種  
HV-60KGL-K  
HV-60KGV-K

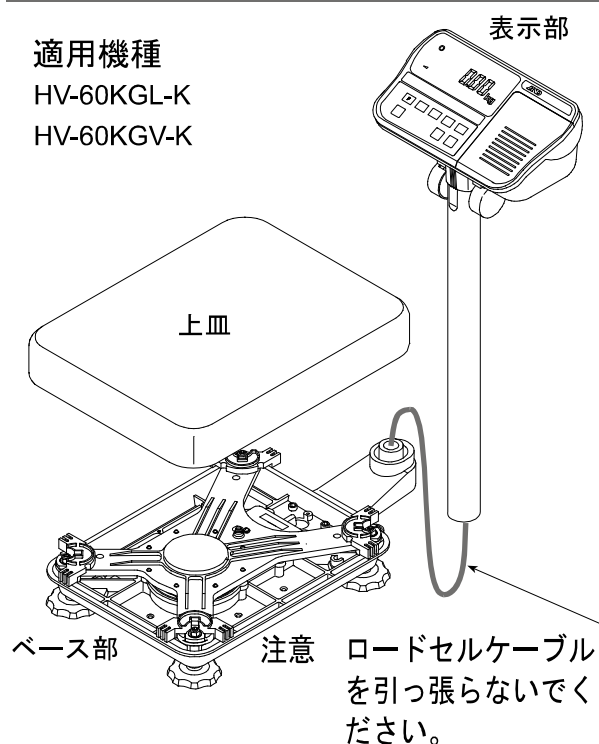

注意 ロードセルケーブルを  
引っ張らないでください。

#### 付属品一覧


機種によって付属品の構成が違います。「付属品リスト」を参照してください。

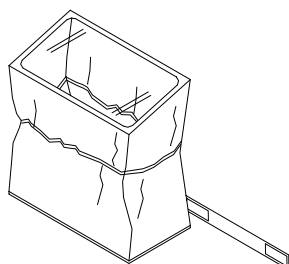


表示器カバー



六角レンチ

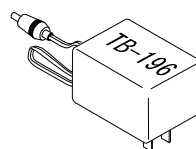


Lタイプ用AC100V  
ACアダプタ  
AX-TB196

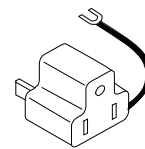

Vタイプ用アース  
端子付きアダプタ


適用機種

HV-300KGL4-K  
 HV-300KGV4-K  
 HV-600KGL4-K  
 HV-600KGV4-K

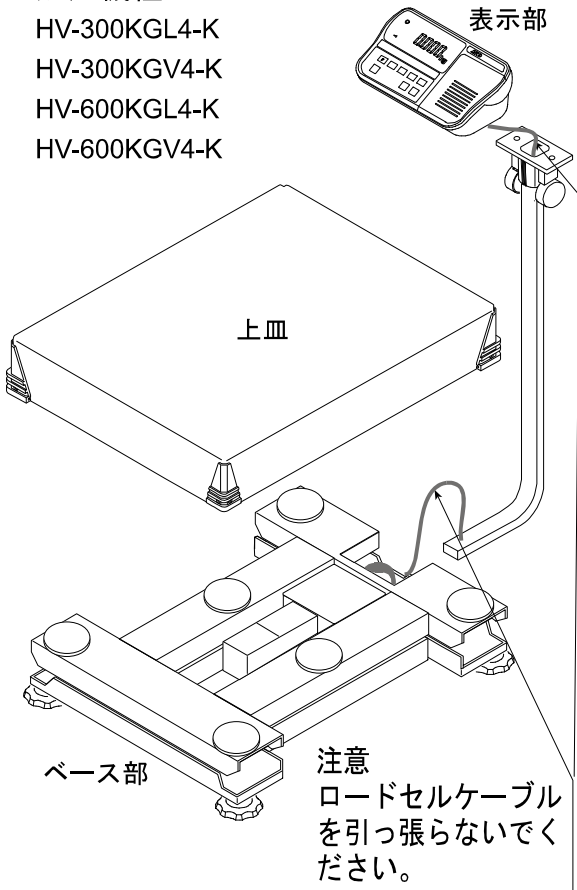


適用機種

HV-600KGL3-K  
 HV-600KGV3-K  
 HV-1200KGL3-K  
 HV-1200KGV3-K

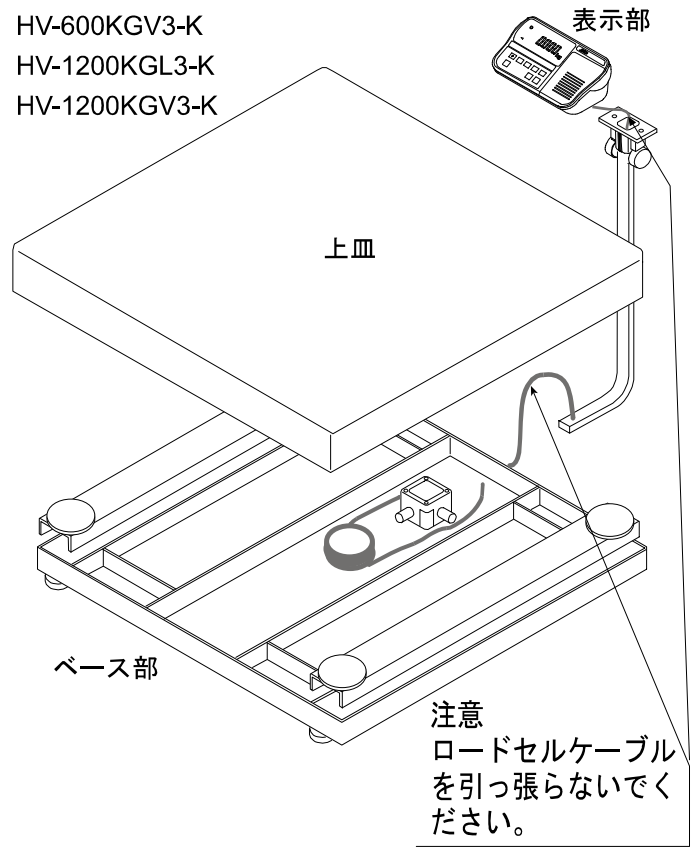


付属品一覧


機種によって付属品の構成が違います。「付属品リスト」を参照してください。

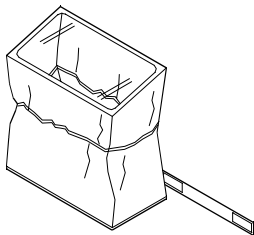


表示器カバー

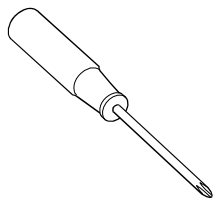


プラスドライバ

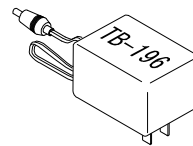


Lタイプ用AC100V  
ACアダプタ  
AX-TB196

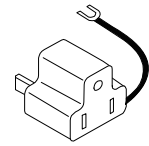


Vタイプ用アース  
端子付きアダプタ

 


ケーブルクランプ  
(2個)

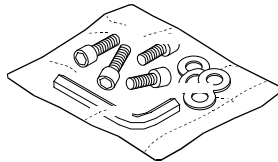

ボール取付用ボルト袋  
(六角レンチ入り)

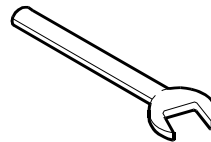

 足コマ用スパナ  
(HV-600KGL3-K / KGV3-K  
HV-1200KGL3-K / KGV3-K 用)



ケーブル結束用  
コンベックス (1本)




表示部取付用  
4mmネジ (2本)




上皿固定用5mmネジ (4本)  
(HV-300KGL4-K / KGV4-K  
HV-600KGL4-K / KGV4-K 用)



### Vタイプ

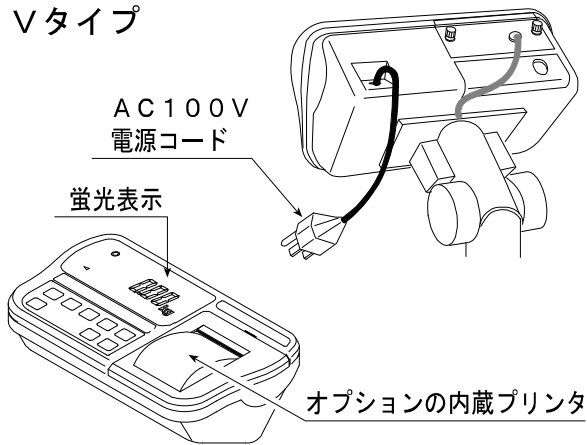

### Lタイプ

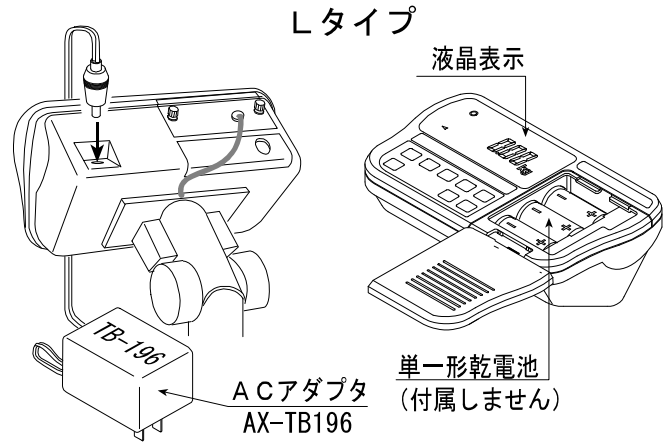

## 3.1. 付属品リスト、オプションリスト

### 付属品リスト

タイプ	機種名	付属品	
Vタイプ	HV-15KGV-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表示器カバー</li> <li>・アース端子付きアダプタ</li> <li>・取扱説明書</li> </ul>	
	HV-60KGV-K HV-200KGV-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表示器カバー</li> <li>・六角レンチ</li> <li>・アース端子付きアダプタ</li> <li>・取扱説明書</li> </ul>	
	HV-300KGV4-K HV-600KGV4-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表示器カバー</li> <li>・プラスドライバ</li> <li>・アース端子付きアダプタ</li> <li>・ケーブルクランプ (2個)</li> <li>・取扱説明書</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボール取付用ボルト袋 (六角レンチ入り)</li> <li>・ケーブル結束用コンベックス (1本)</li> <li>・表示部取付用4mmネジ (2本)</li> <li>・上皿固定用5mmネジ (4本)</li> </ul>
	HV-600KGV3-K HV-1200KGV3-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表示器カバー</li> <li>・プラスドライバ</li> <li>・アース端子付きアダプタ</li> <li>・ケーブルクランプ (2個)</li> <li>・取扱説明書</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボール取付用ボルト袋 (六角レンチ入り)</li> <li>・ケーブル結束用コンベックス (1本)</li> <li>・表示部取付用4mmネジ (2本)</li> <li>・足コマ用スパナ</li> </ul>
Lタイプ	HV-15KGL-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表示器カバー</li> <li>・AC100V用ACアダプタ (AX-TB196)</li> <li>・取扱説明書</li> </ul>	
	HV-60KGL-K HV-200KGL-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表示器カバー</li> <li>・六角レンチ</li> <li>・AC100V用ACアダプタ (AX-TB196)</li> <li>・取扱説明書</li> </ul>	
	HV-300KGL4-K HV-600KGL4-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表示器カバー</li> <li>・プラスドライバ</li> <li>・AC100V用ACアダプタ (AX-TB196)</li> <li>・ケーブルクランプ (2個)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱説明書</li> <li>・ボール取付用ボルト袋 (六角レンチ入り)</li> <li>・ケーブル結束用コンベックス (1本)</li> <li>・表示部取付用4mmネジ (2本)</li> <li>・上皿固定用5mmネジ (4本)</li> </ul>
	HV-600KGL3-K HV-1200KGL3-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表示器カバー</li> <li>・プラスドライバ</li> <li>・AC100V用ACアダプタ (AX-TB196)</li> <li>・ケーブルクランプ (2個)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱説明書</li> <li>・ボール取付用ボルト袋 (六角レンチ入り)</li> <li>・ケーブル結束用コンベックス (1本)</li> <li>・表示部取付用4mmネジ (2本)</li> <li>・足コマ用スパナ</li> </ul>



## オプションリスト

オーダーコードとオプション名	付属品
OP-03 RS-232Cインターフェース/リレー出力/ ブザー出力	コネクタ 1JATCP0586
OP-06 Vタイプ用内蔵プリンタ	専用ロール紙 PP156 インクリボン ERC-05B
OP-11 壁掛け金具	
OP-13 大型ローラコンベア (HV-200KG-K用)	
OP-14 中型ローラコンベア (HV-60KG-K用)	
OP-15 表示器スタンド台 (台座部のみ) (HV-300KGL4-K、HV-300KGV4-K、HV-600KGL4-K、HV-600KGV4-K用) (HV-600KGL3-K、HV-600KGV3-K、HV-1200KGL3-K、HV-1200KGV3-K用)	
OP-16-4 車輪 (HV-300KGL4-K、HV-300KGV4-K、HV-600KGL4-K、HV-600KGV4-K用)	
OP-17 ステンレスカバー (HV-600KGL3-K、HV-600KGV3-K、HV-1200KGL3-K、HV-1200KGV3-K用)	
OP-18-3 ローラコンベア (HV-600KGL3-K、HV-600KGV3-K、HV-1200KGL3-K、HV-1200KGV3-K用)	
OP-18-4 ローラコンベア (HV-300KGL4-K、HV-300KGV4-K、HV-600KGL4-K、HV-600KGV4-K用)	
AX-KO1786-200 RS-232C用ケーブル、D-sub9ピン、2m	
AX-KO577A-200 RS-232C用ケーブル、D-sub25ピン、2m	

※OP-16、17は工場（出荷時）取付オプションです。

HV-600KGL3-K、HV-600KGV3-K、HV-1200KGL3-K、HV-1200KGV3-K用に車輪の用意はありません。

OP-11、13、14、15、16、17、18の取り扱いは、それぞれのオプションに付属の取扱説明書を参照してください。

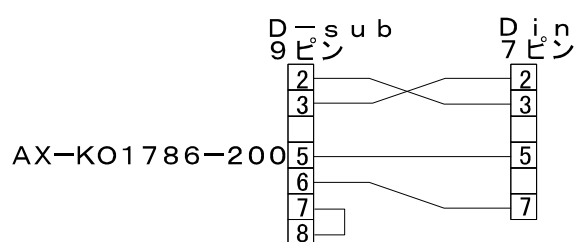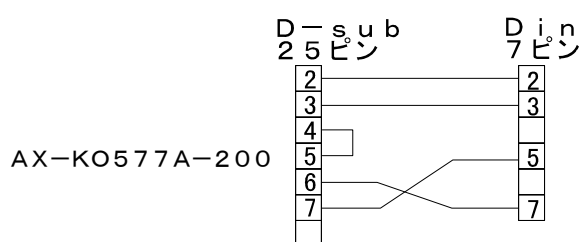

## 別売消耗品

AX-PP156-S	OP-06用 専用ロール紙 (10巻入りセット)
AX-ERC-05-S	OP-06用 専用インクリボン (5個入りセット)




## 4. 注意



### 4.1. 設置の注意

はかりの性能を十分引き出すために以下の設置条件を考慮してください。

- ・ 理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光の当たらない室内、安定した電源などです。
- ・ 軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
- ・ 風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
- ・ 直射日光の当たる所は避けてください。
-  腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
- ・ 強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
- ・ 静電気が発生しやすい所には設置しないでください。湿度が45%RHになるとプラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
- ・ 表示部は防水ではありません。表示部が濡れないよう付属の表示器カバーなどを使用してください。
- ・ VタイプやACアダプタを使用する場合、不安定な交流電源は誤動作の原因となります。



### 4.2. 計量の注意

- ・ ひょう量以上の質量を上皿に載せないでください。
- ・ 上皿に衝撃を加えたり、物を落とさないでください。
- ・ スイッチはペン先など尖った物で押さずに指で押してください。
- ・ 計量誤差を少なくするために計量ごとに **ゼロ** スイッチを押すことをお勧めします。
- ・ 正しく計量していることを定期的に確認してください。
- ・ **BATT** マークが点灯したら新しい単一形乾電池6個と交換してください。



### 4.3. 保管の注意

- ・ はかりを分解しないでください。
- ・ 有機溶剤は使用しないでください。清掃は洗剤を湿らせた軟らかい布を使用してください。
- ・ ベース部（計量台）は耐水構造になっていますので直接水がかかっても大丈夫ですが、ブラシなどで擦らないでください。洗浄は、水道水を流すだけにしてください。計量はよく乾かした後行ってください。
- ・ 表示部に水、粉塵等が入らないようにしてください。
- ・ 長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。乾電池を入れたまま長期間放置すると、乾電池の液漏れが起こり故障の原因となります。



## 5. 組立・設置

HV-G-Kシリーズでは、機種により製品の組立・設置方法が異なります（組立・設置方法（A）または（B）または（C）に分かれます）。下表を参照して、機種に対応した方法で組立・設置を行ってください。

機 種	参 照
HV-15KGL-K、HV-15KGV-K、HV-60KGL-K、HV-60KGV-K、HV-200KGL-K、HV-200KGV-K	「組立・設置方法（A）」参照。
HV-300KGL4-K、HV-300KGV4-K、HV-600KGL4-K、HV-600KGV4-K	「組立・設置方法（B）」参照。
HV-600KGL3-K、HV-600KGV3-K、HV-1200KGL3-K、HV-1200KGV3-K	「組立・設置方法（C）」参照。


### 組立・設置方法（A）

(HV-15KGL-K、HV-15KGV-K、HV-60KGL-K、HV-60KGV-K、HV-200KGL-K、HV-200KGV-K)

次の手順は、上記に該当する機種の組立・設置の全般について記述しています。


※上記に該当する機種の中でも、機種や製品の状態によっては不要な手順も含まれています。

ステップ 1 開梱  
ロードセルケーブルを引っ張らないよう注意しながら、ベース部とポールを箱から取り出してください。

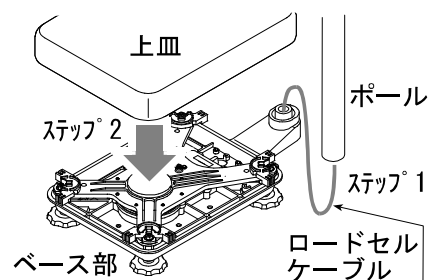


ステップ 2 上皿を載せてください。

ステップ 3 ポールの組立  
ロードセルケーブルを挟まないようにポールをブラケットに差し込んでください。余ったロードセルケーブルはポールの中に納めてください。ブラケットに付いているポール止めネジを3mm六角レンチで回し、ポールを固定してください。

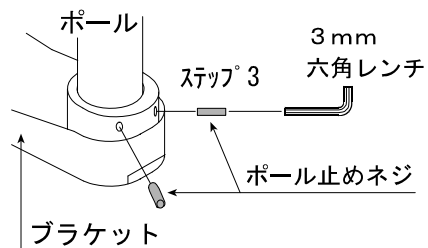


ステップ 4 設置場所の選定  
「4.1. 設置の注意」を考慮してください。

ステップ 5 水平の調整  
足コマを回してベース部の水平器の気泡が中心にくるように調整してください。

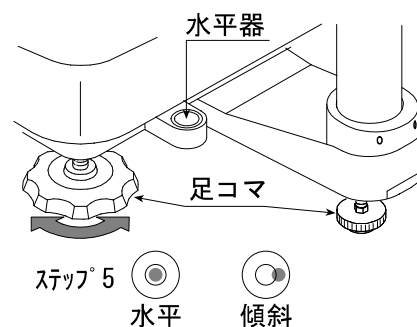

ステップ 6 表示部の角度  
ポール上部（表示部下部）のキャップを両側から押さえながら表示部の角度を調整できます。

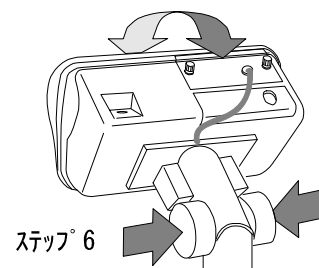

ステップ 7 正しく計量できることを確認してください。

## 組立・設置方法（B）（HV-300KGL4-K、HV-300KGV4-K、HV-600KGL4-K、HV-600KGV4-K）

次の手順は、上記に該当する機種種の組立・設置の全般について記述しています。

※表示部、ポール、ベース部がケーブルで接続されていますので、表示部を持ち上げる際には、十分に注意してください。

ステップ 1 開梱。  
ロードセルケーブルを引っ張らないよう注意しながら、ベース部、ポール、表示部（ダンボール入り）を箱から取り出してください。

ステップ 2 上皿を取り除きます。

ステップ 3 表示部とポールの組立。  
表示部を開梱し、表示部とポールを2本の表示部取付用4mmネジで固定します。（付属のプラスドライバを使用）  
また、ポールの背面の2ヶ所に付属のケーブルクランプを貼り付けるとケーブルの整理に役立ち、ACアダプタケーブル、通信ケーブルが邪魔になりません。

ステップ 4 ベース部と表示・ポール部の組立。  
ロードセルケーブルを挟まないように、ベース部とポールを4本のポール取付用六角ボルト（+平ワッシャ）で固定します。（付属の六角レンチを使用）  
また、付属のコンボックスを使用して余分なロードセルケーブルのタルミを、結束ケーブル部分に固定します。





ステップ 5 上皿をかぶせます。上皿の前後4ヶ所を上皿固定用5mmネジで固定します。（付属のプラスドライバを使用）

ステップ 6 設置場所の選定。  
「4.1. 設置の注意」を考慮してください。

ステップ 7 水平の調整。  
足コマを回してベース部の水平器の気泡が中心にくるように調整してください。

ステップ 8 表示部の角度。  
ポール上部（表示部下側）のキャップを両側から押さえながら表示部の角度を調整できます。

ステップ 9 正しく計量できることを確認してください。

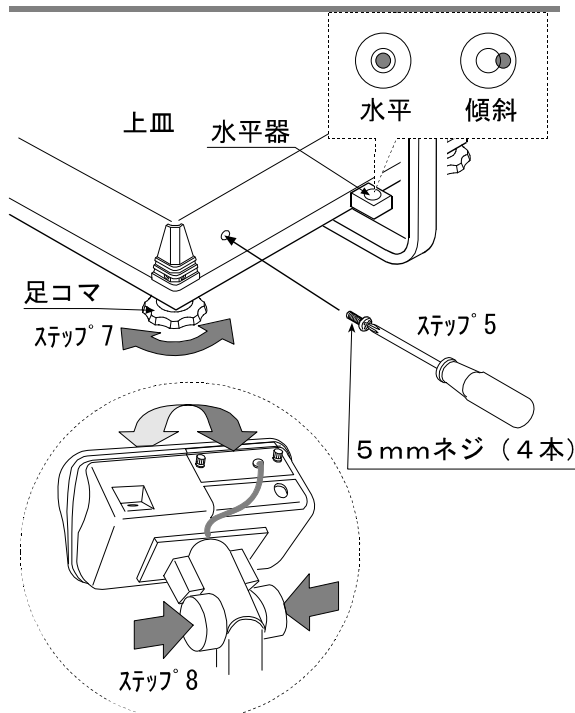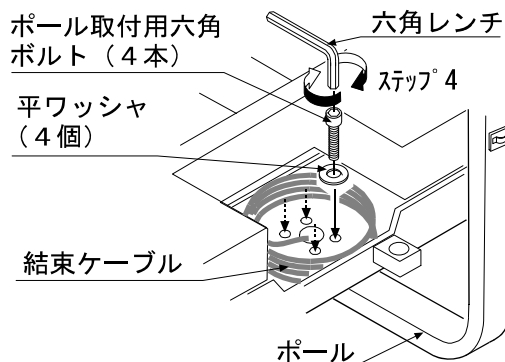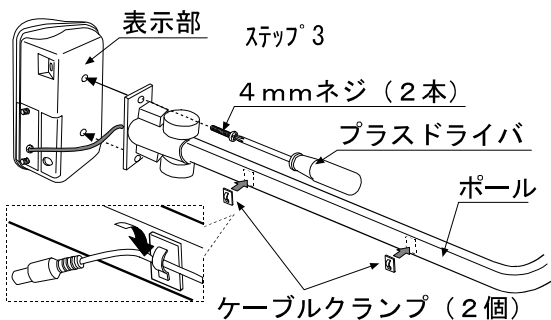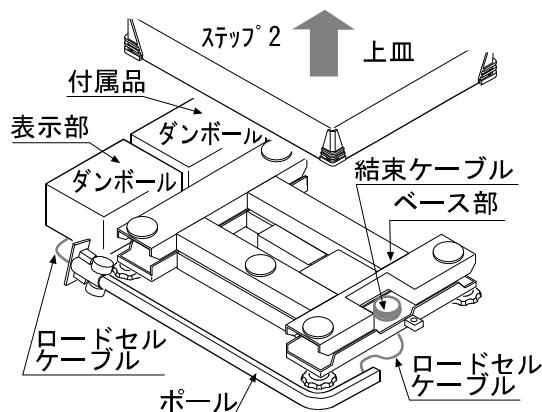

## 組立・設置方法（C）（HV-600KGL3-K、HV-600KGV3-K、HV-1200KGL3-K、HV-1200KGV3-K）

次の手順は、上記に該当する機種のご組立・設置の全般について記述しています。

※表示部、ポール、ベース部がケーブルで接続されていますので、表示部を持ち上げる際には、十分に注意してください。

ステップ 1 開梱。  
はかり本体を箱から取り出してください。  
※ベース部・上皿の内部に、ポール、表示部（ダンボール入り）、付属品が収納されています。

ステップ 2 上皿、付属品を取り除きます。

ステップ 3 表示部とポールの組立。  
表示部を開梱し、表示部とポールを2本の表示部取付用4mmネジで固定します。（付属のプラスドライバを使用）  
また、ポールの背面の2ヶ所に付属のケーブルクランプを貼り付けると、ケーブルの整理に役立ち、ACアダプタケーブル、通信ケーブルが邪魔になりません。

ステップ 4 ベース部と表示・ポール部の組立。  
ロードセルケーブルを挟まないように、ベース部とポールを4本のポール取付用六角ボルト（+平ワッシャ）で固定します。（付属の六角レンチを使用）  
また、付属のコンベックスを使用して余分なロードセルケーブルのタルミを、結束ケーブル部分に固定します。





ステップ 5 上皿をかぶせます。このとき、必ず矢印方向を手掛にしてかぶせてください。

ステップ 6 設置場所の選定。  
「4.1. 設置の注意」を考慮してください。

ステップ 7 水平の調整。  
付属の足コマ用スパナを使用して足コマを回し、ベース部の水平器の気泡が中心にくるように調整してください。

ステップ 8 表示部の角度。  
ポール上部（表示部下部）のキャップを両側から押さえながら表示部の角度を調整できます。


ステップ 9 正しく計量できることを確認してください。

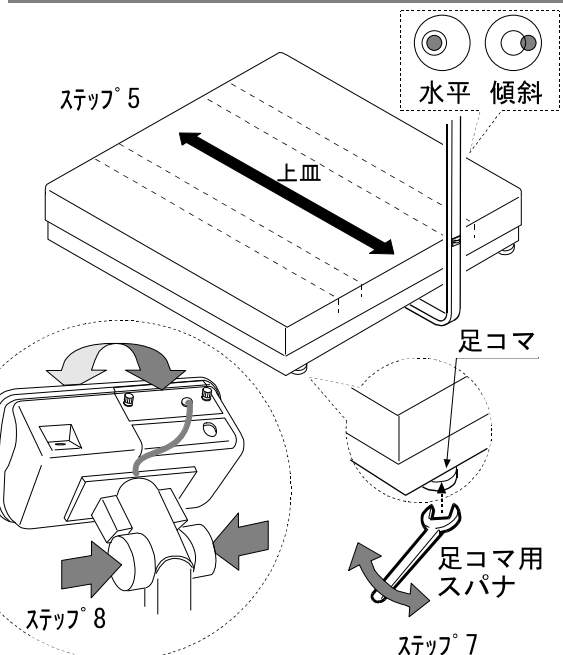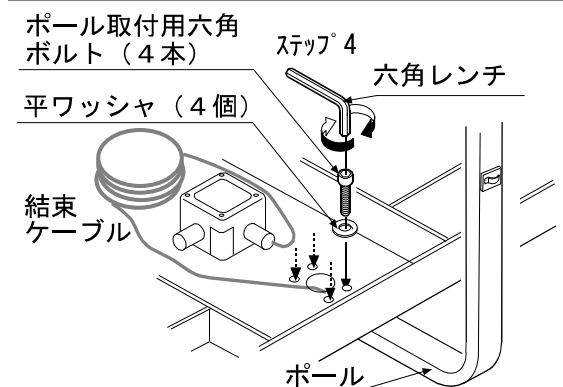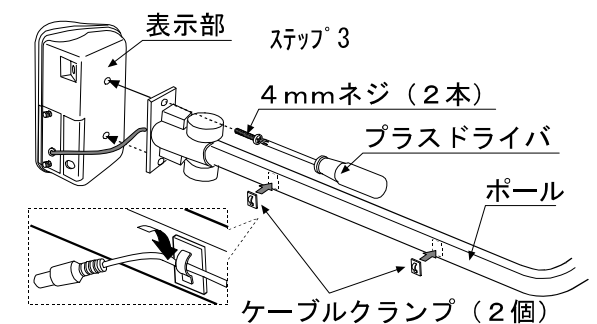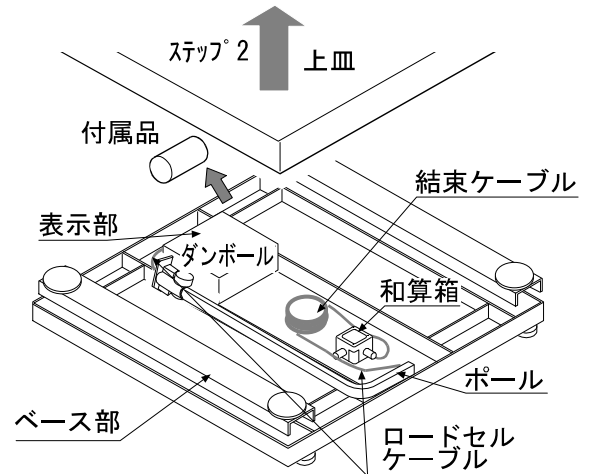




## 5.1. 乾電池の入れ方 (Lタイプ)


- ステップ 1 表示をオフにしてください。  
ACアダプタも電源から外してください。

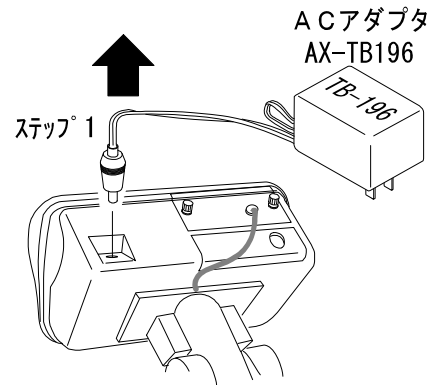


- ステップ 2 表示部の外ボタン、内ボタンを順に開けてください。  
外ボタンは、その上部を押しながら手前にスライドさせて外します。  
内ボタンは、ツメを左に押しながら上に引きます。

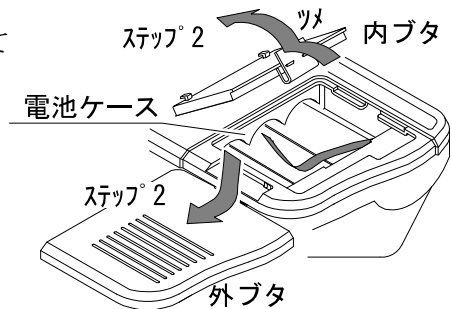

- ステップ 3 新しい単一形乾電池6個を極性を間違えないように入れてください。アルカリ乾電池をお勧めします。

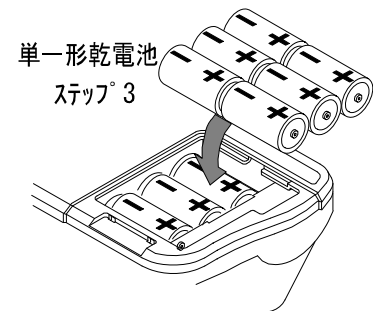

- ステップ 4 ステップ 2と逆の順にフタを閉めてください。

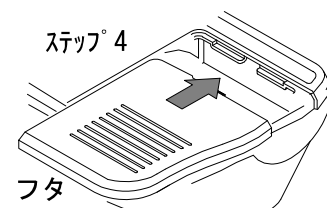

### 注意

- ・ **BATT** マークが点灯したら新しい単一形乾電池6個と交換してください。
- ・ 古い乾電池と新しい単一形乾電池を混ぜ合わせて使用すると、電池の寿命が短くなったり故障の原因となります。
- ・ 乾電池の極性を間違えると、液漏れや破裂の原因になります。特に1個だけ極性を間違えた場合、動作することもありますので注意してください。
- ・ 乾電池の寿命は周囲の温度により異なります。冬場などの低温時には寿命が短くなります。
- ・ 長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。乾電池を入れたまま長期間放置すると、乾電池の液漏れが起こり故障の原因となります。
- ・ 液漏れによる修理は、保証期間内でも有償となります。



## 5.2. アース（接地）の付け方

静電気が発生しやすい場所で使用する場合は、以下のようにアース（接地）を行ってください。


HV-G-Kシリーズでは、機種により製品のアース（接地）方法が異なります（アース（接地）方法（A）または（B）または（C）または（D）に分かれます）。下表を参照して、機種に対応した方法でアース（接地）を行ってください。下記説明は、はかりのアース取り付け部分のみとなります。

機 種	参 照
HV-15KGL-K、HV-15KGV-K	「アース（接地）方法（A）」参照。
HV-60KGL-K、HV-60KGV-K、HV-200KGL-K、HV-200KGV-K	「アース（接地）方法（B）」参照。
HV-300KGL4-K、HV-300KGV4-K、HV-600KGL4-K、HV-600KGV4-K	「アース（接地）方法（C）」参照。
HV-600KGL3-K、HV-600KGV3-K、HV-1200KGL3-K、HV-1200KGV3-K	「アース（接地）方法（D）」参照。

### アース（接地）方法（A）

（HV-15KGL-K、HV-15KGV-K）


ベース部底面の六角ボルト（2本）の間にあるネジ穴（⇒部分）に、アース線をM4ネジで固定してください。

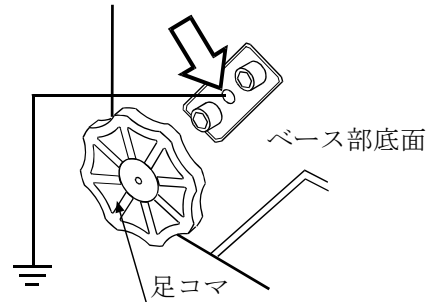

### アース（接地）方法（B）

（HV-60KGL-K、HV-60KGV-K、HV-200KGL-K、HV-200KGV-K）


底ブタを固定しているネジ（⇒部分）にアース線を共締めしてください。

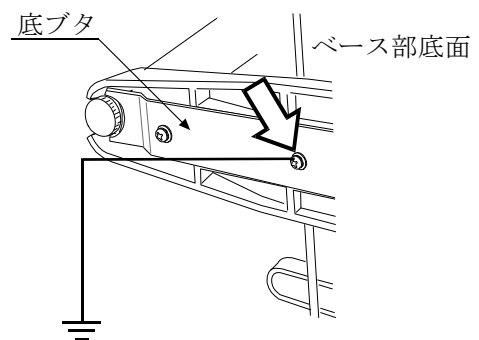

### アース（接地）方法（C）

（HV-300KGL4-K、HV-300KGV4-K、HV-600KGL4-K、HV-600KGV4-K）


計量皿をはずして、ロードセルケーブルを束ねている結束バンドの止めネジ（⇒部分）に、アース線を共締めしてください。ロードセルケーブルと同様に切りかきを通してアース線を下に引き出します。計量皿にアース線が触れないように注意してください。

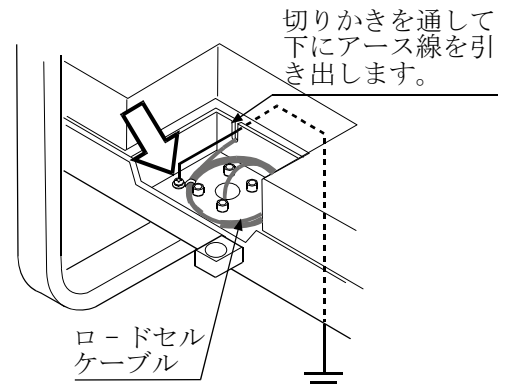

### アース（接地）方法（D）

（HV-600KGL3-K、HV-600KGV3-K、HV-1200KGL3-K、HV-1200KGV3-K）

計量皿をはずして、和算箱を固定しているネジ（⇒部分）に、アース線を共締めしてください。ベース横のキャップを取り、そこからアース線を引き出します。計量皿にアース線が触れないように注意してください。

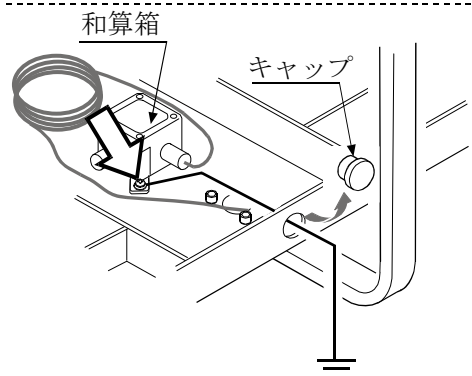







## 6. 各部名称

適用機種  
HV-15KGL-K  
HV-15KGV-K

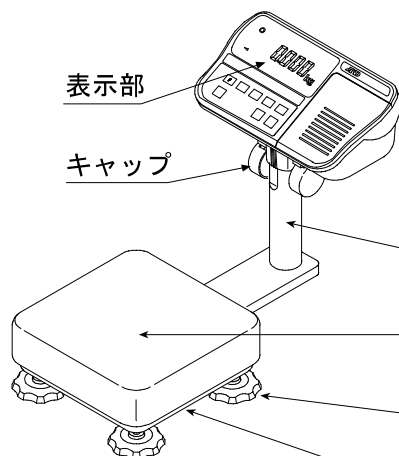


適用機種  
HV-60KGL-K  
HV-60KGV-K  
HV-200KGL-K  
HV-200KGV-K

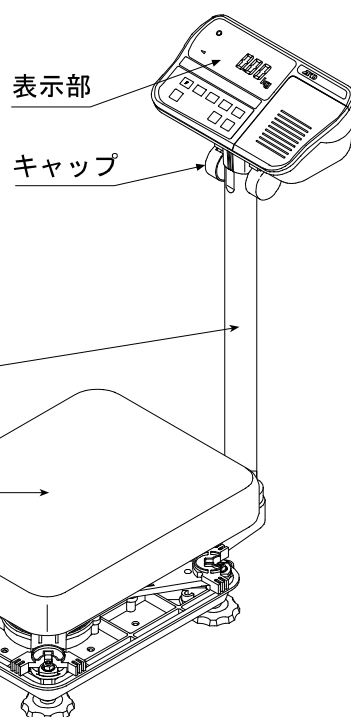


ポール  
上皿 (計量皿)  
足コマ  
ベース部 (計量台)



Vタイプの表示部 (HV-15KGV-K の例)

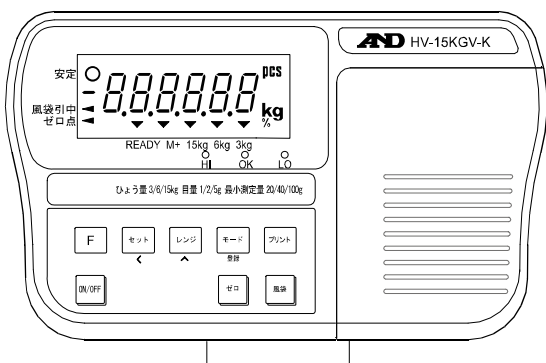

Lタイプの表示部 (HV-15KGL-K の例)

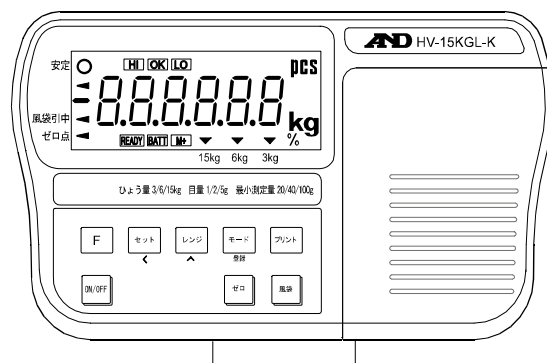



RS-232C端子

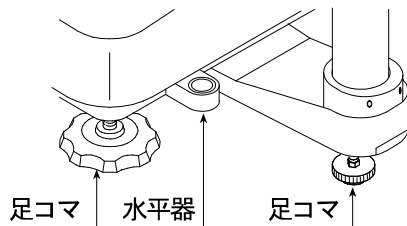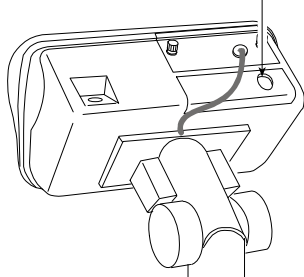


Lタイプ

電池ケース

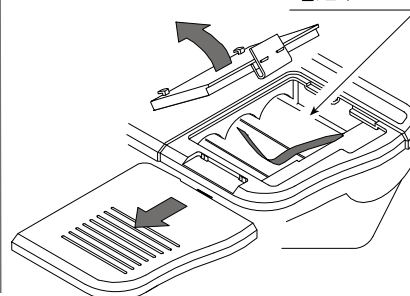


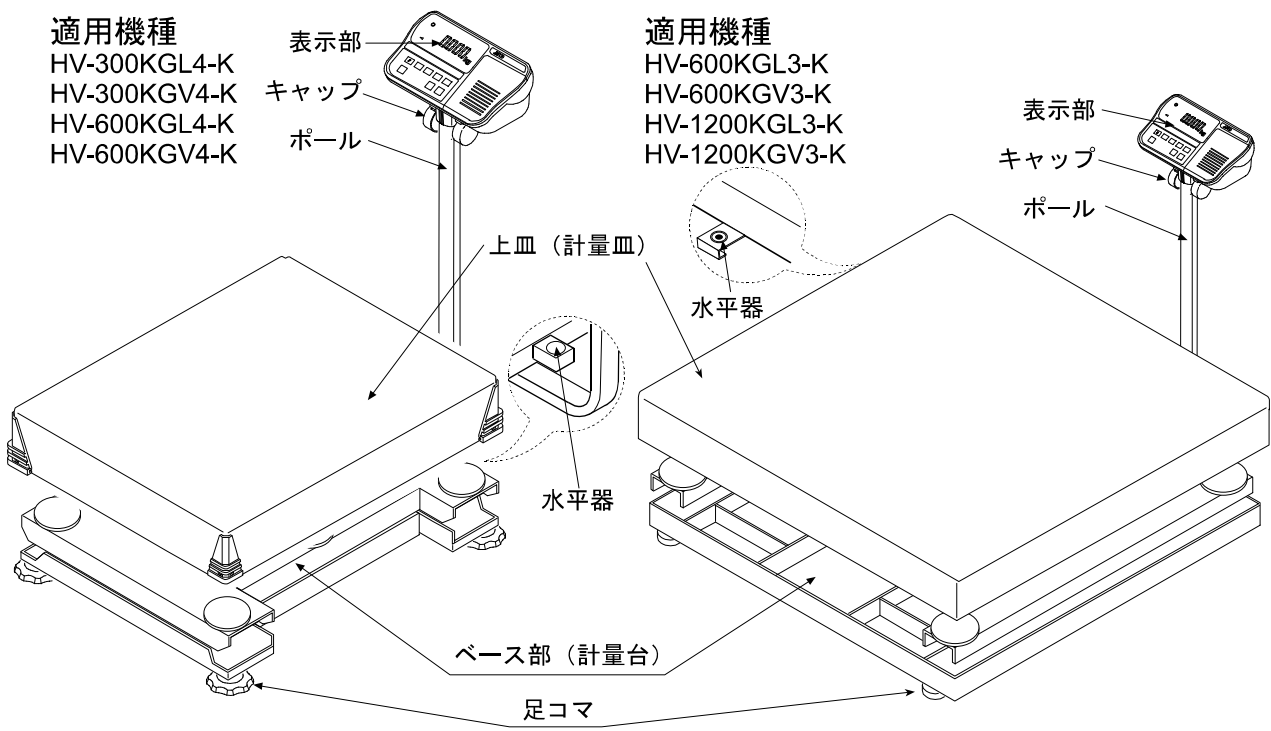


Vタイプの表示部 (HV-300KGV4-K の例)

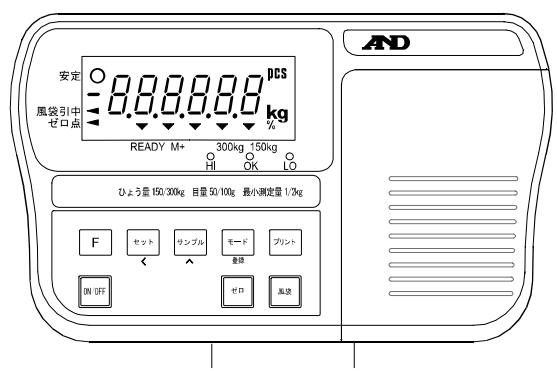


Lタイプの表示部 (HV-300KGL4-K の例)

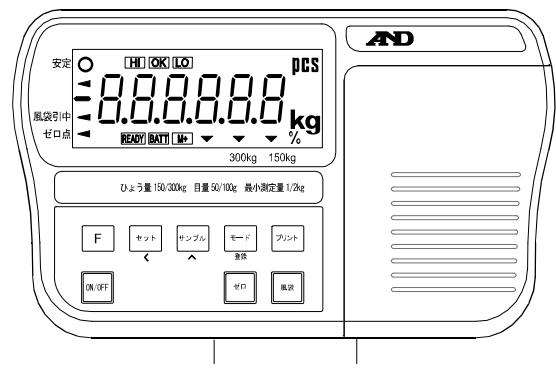

RS-232C端子

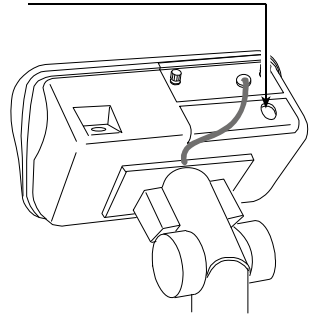


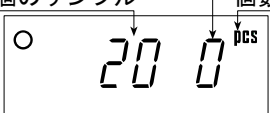







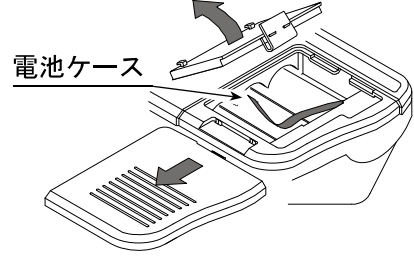
Lタイプ


 








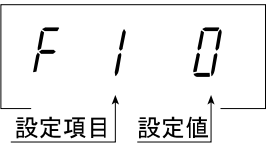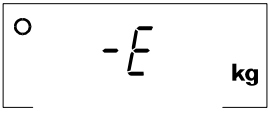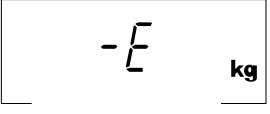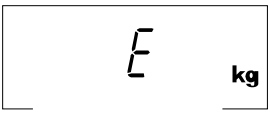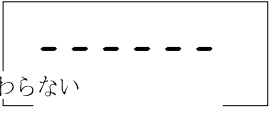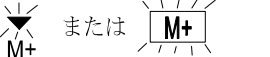

## 6.1. 表示とシンボルの解説

表示・シンボル	解説
安定	「安定」マーク 計量値が安定しているとき点灯し、計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。
風袋引中 ゼロ点	ゼロ点のマーク ゼロ点は、はかりの基準点です。 皿に何も載せずに <b>ゼロ</b> スイッチを押し、計量値がゼロ（ゼロ点）のとき表示します。
風袋引中 ゼロ点	風袋引中マーク <b>風袋</b> スイッチを押し、風袋引きされると表示します。 入れ物など計量しない物の質量を引くとき使用します。
または <b>M+</b>	累計機能マーク 累計機能を使用しているとき表示します。
<b>BATT</b>	Lタイプのローバッテリーマーク 乾電池の電圧が下がったとき表示します。新しい単一形乾電池6個と交換してください。
または <b>READY</b>	READYマーク 簡易バッチ計量のとき使用します。 点灯 計量値がゼロ付近のとき点灯します。 消灯 簡易バッチ計量中、計量値がゼロ付近以上になると消灯します。 点滅 簡易バッチ計量開始前または終了後、計量値がゼロ付近でないときに点滅します。
HV-15KGV-K の例	計量レンジ 現在の計量レンジを示します。 「計量レンジ」とは、計量範囲を示します。
または <b>HI OK LO</b>	コンパレータ機能の表示 <ul style="list-style-type: none"> <li>コンパレータ機能を使用しているとき、設定されている上限値、下限値と比較した結果を表示します。</li> <li>簡易バッチ計量を使用しているとき、定量前出力にOK表示が、定量出力にHI表示が、ゼロ付近出力にLO表示がそれぞれ対応します。</li> </ul>
計量した質量の表示 安定 ゼロ点 	ゼロ点の表示例（はかりの基準点の表示例） 「ゼロ点」マークを表示します。 「安定」マークを表示します。 皿に何も載せずに <b>ゼロ</b> スイッチを押すと表示します。

表示・シンボル	解説
 <p>安定 <math>\bigcirc</math> 345 pcs 個数計の単位</p>	<p>個数計モードの表示例 予め単位質量を登録しておけば、皿の上の物の数を数えます。</p>
 <p>安定 <math>\bigcirc</math> 20 0 pcs 20個のサンプル 荷重値ゼロ 個数計の単位</p>	<p>個数計モードの単位質量登録の表示例 20個のサンプルを使って単位質量を登録します。 「荷重値ゼロ」とは、皿に「数える品」が載っていない状態です。</p>
 <p>安定 <math>\bigcirc</math> 10 - pcs 10個のサンプル 荷重アリ</p>	<p>個数計モードの単位質量登録の表示例 10個のサンプルを使って単位質量を登録します。 「-」とは、皿に何か載っている状態です。</p>
 <p>安定 <math>\bigcirc</math> 130.0 % パーセントの単位</p>	<p>パーセント表示の例 登録した100%質量でパーセント値を表示します。</p>
 <p>F 1 0 設定項目 設定値</p>	<p>内部設定の表示例 設定項目は、<math>\square</math>登録<math>\square</math> スイッチで選択します。 設定値は、<math>\square</math>△<math>\square</math>・<math>\square</math>&lt;<math>\square</math> スイッチで選択します。 登録は、<math>\square</math>登録<math>\square</math> スイッチで行います。</p>
 <p>安定 <math>\bigcirc</math> -E kg</p>	<p>総量が1目量×-19以下で-E表示になりますが、安定マークが点灯したら（ひょう量の約-2%）、ゼロスイッチを押すと0になります。</p>
 <p>-E kg</p>	<p>計量した質量が小さすぎます。皿が正しく載っているか確かめてください。</p>
 <p>E kg</p>	<p>計量した質量が大きすぎます。皿の上の物を取り除いてください。</p>
 <p>表示が変わらない</p>	<p>表示をオンしたとき、ゼロを表示できない場合のエラー表示です。皿の上の物を取り除いてください。校正が必要な場合は、お買い求めの販売店、または弊社はかり・天びん相談センターにお問い合わせください。 または、表示をオンしたとき、計量値が安定しないときのエラー表示です。風や振動を避けてください。皿が何かに触れていないかチェックしてください。</p>
 <p>点滅する <math>\bigstar</math> M+ または <math>\bigstar</math> M+</p>	<p>累計した回数。</p>

表示・シンボル	解説
点滅する  と kg または  と kg	累計した質量値。
点滅する  または 	コンパレータを使用しているとき、「上限値」の設定。 簡易バッチ計量を使用しているとき、「定量」の設定。
点滅する  または 	簡易バッチ計量を使用しているとき、「定量前」の設定。
点滅する  または 	コンパレータを使用しているとき、「下限値」の設定。 簡易バッチ計量を使用しているとき、「ゼロ付近」の設定。
例 ひょう量 3/6/15kg 目量 1/2/5g	「計量レンジ」と「計量できる最小質量」の記述です。 例では、 15kgまで 5g 飛びで表示します。 6kgまで 2g 飛びで表示します。 3kgまで 1g 飛びで表示します。



## 6.2. スイッチの解説

スイッチ	解説
	電源スイッチ ただし、Vタイプでは電源プラグがコンセントに接続されていると、内部の回路には通電され、予熱状態を保ちます。
	ゼロスイッチ 皿に何も載っていないとき  スイッチを押すと、計量値をゼロにします。またこのとき風袋引き中なら、風袋値をクリアします。
	風袋引きスイッチ 容器など皿に載せても計量しない物の質量を引く（表示をゼロにする）ために押します。 <b>注意</b> 風袋質量の分、計量範囲が狭まります。
	レンジスイッチ <ul style="list-style-type: none"> <li>計量中は、計量レンジを切り替えます。（内部設定 F2 参照）</li> <li>個数計モードの単位質量登録では、サンプルの個数を選択します。</li> <li>各種設定では、 スイッチとして設定値を選択します。</li> </ul>
	セットスイッチ <ul style="list-style-type: none"> <li>計量中、コンパレータのオン/オフスイッチとしても使用できます。（内部設定 F6 参照）</li> <li>個数計モードでは、単位質量登録に進みます。</li> <li>パーセントモードでは、100%質量登録に進みます。</li> <li>簡易バッチ計量では、計量を開始します。</li> </ul>
	モードスイッチ <ul style="list-style-type: none"> <li>表示するモード（単位）を切り替えます。</li> <li>各種設定では、「設定値を登録し、次項へ進む」スイッチとして働きます。</li> </ul>
	Fスイッチ <ul style="list-style-type: none"> <li>簡易バッチ計量では、終了スイッチとして使用できます。内部設定 F10 参照。</li> <li>コンパレータ設定では、「-」、「+」を選択します。</li> </ul>

スイッチ	解説
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 20px;">プリント</div>	プリントスイッチ ・ 表示している値を印字またはデータ出力します。ただし、内部設定 F5、F9 の設定によります。
<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">表示オフ</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">ゼロ</div> <div style="margin: 0 5px;">押しながら</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">ON/OFF</div> </div>	内部設定に入ります。
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">プリント</div> <div style="margin: 0 5px;">押しながら</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">F</div> </div>	オプションの内蔵プリンタの紙送りをします。



## 7. 基本的な操作



### 7.1. 電源の入れ方・切り方と基本的な計量


#### 7.1.1. VタイプまたはACアダプタを使用する場合

- ステップ 1 アースを接続してください。(Vタイプ)
- ステップ 2 皿には何も載せないでください。
- ステップ 3 使用する電源が正しいことを確認し、接続してください。(AC100V 50Hz/60Hz)
- ステップ 4 **ON/OFF** スイッチを押す毎に表示をオン/オフできます。
- ステップ 5 必要に応じて正しく計量できるか確認してください。
- ステップ 6 皿には何も載せずに **ゼロ** スイッチを押して表示をゼロにしてください。
- ステップ 7 静かに品物を皿の上に置いてください。
- ステップ 8 安定マークが点灯したら計量値を読み取ってください。
- ステップ 9 静かに皿の上の品物を取り除いてください。
- ステップ 10 **ON/OFF** スイッチを押して表示を消します。


#### メモ

- ・ Vタイプでは、**ON/OFF** スイッチで表示が消えますが内部の回路には通電はされ、予熱状態を保っています。完全に電源を遮断するためには、電源プラグを電源から抜いてください。
- ・ Lタイプでは、**ON/OFF** スイッチで表示を消すと、はかりの電源が遮断されます。ただし、ACアダプタ自身はコンセントから抜かないかぎり電力を消費しています。

#### Vタイプ

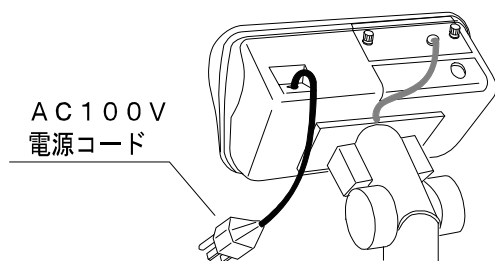

#### Lタイプ

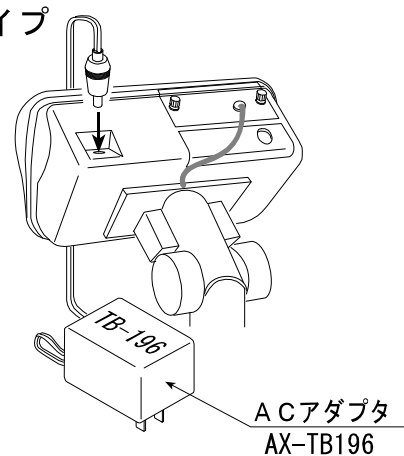

## 7.1.2. 乾電池を使用する場合（Lタイプ）

---

- ステップ 1 乾電池を入れる場合、「5.1 乾電池の入れ方（Lタイプ）」を参照して入れてください。
- ステップ 2 皿には何も載せないでください。
- ステップ 3 **ON/OFF** スイッチを押す毎に表示をオン／オフできます。
- ステップ 4 必要に応じて正しく計量できるか確認してください。
- ステップ 5 皿には何も載せずに **ゼロ** スイッチを押して表示をゼロにしてください。
- ステップ 6 静かに品物を皿の上に置いてください。
- ステップ 7 安定マークが点灯したら計量値を読み取ってください。
- ステップ 8 静かに皿の上の品物を取り除いてください。
- ステップ 9 **ON/OFF** スイッチを押して表示を消します。

### 注意

- ・ **BATT** マークが点灯したら新しい単一形乾電池6個と交換してください。
- ・ 長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。乾電池を入れたまま長期間放置すると、乾電池の液漏れが起こり故障の原因となります。





## 7.2. 風袋引き

「風袋引き」は、容器（風袋）に入れて計量するとき、容器の質量を引いて中身の質量だけ表示させるとき使用します。

### 注意

- ・ 風袋質量の分、計量範囲が狭まります。
- ・ 風袋引き値は、**ゼロ** スイッチを押したときや表示をオフしたとき、ゼロに戻ります。

### 7.2.1. 風袋を計量して設定する方法

---

風袋量を計量して設定します。

- ステップ 1 容器だけを皿に載せ、安定マークが点灯後、**風袋** スイッチを押し、表示をゼロにします。
- ステップ 2 計る品物を容器に入れ、安定マークが点灯後、値を読みとります。
- ステップ 3 皿の上の物を取り除きます。



## 7.3. 計量レンジ

- HV-G-Kシリーズ用の計量範囲（計量レンジ）を選択する機能です。選択した計量範囲内で計量値を表示することができます。
- 内部設定のオートレンジ（F2 0）または、マニュアルレンジ（F2 1）を選択できます。

### 動作と操作

内部設定	内容
F2 0	<p>オートレンジ（自動）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 計量物を載せるとき狭い計量レンジから広い計量レンジに替わる場合、質量に応じて自動的に計量範囲が広がります。</li> <li>• 皿に何も載せていない状態で、ゼロ点のマークを表示すると、自動的に最小の計量レンジになります。</li> <li>• 風袋引き中やゼロがずれたとき最小の計量レンジに戻るには、皿に何も載せていない状態で、<b>ゼロ</b> スイッチを押します。（風袋引きをクリアし、ゼロ点のマークを表示して最小の計量レンジに戻ります。）</li> <li>• ON/OFFスイッチで電源を入れると、大レンジになります。約2秒後に小レンジになります。</li> </ul>
F2 1	<p>マニュアルレンジ（手動）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 狭い計量レンジから広い計量レンジに切り替わるためには、<b>レンジ</b> スイッチを押します。</li> <li>• 最小の計量レンジに戻るには、皿に何も載せていない状態で、ゼロ点のマークを表示しているとき、<b>レンジ</b> スイッチを押します。</li> <li>• 風袋引き中やゼロがずれたとき最小の計量レンジに戻るには、皿に何も載せていない状態で <b>ゼロ</b> スイッチを押し、<b>レンジ</b> スイッチを押します。（風袋引きをクリアし、ゼロ点のマークを表示して最小の計量レンジに戻ります。）</li> <li>• ON/OFFスイッチで電源を入れると、大レンジになります。中レンジ、小レンジにしたい場合は、<b>レンジ</b> スイッチで選択できます。</li> </ul>


### 計量レンジ

機種	計量範囲（計量レンジ）
HV-15KGV-K、HV-15KGL-K	3 kg、 6 kg、 15 kg
HV-60KGV-K、HV-60KGL-K	15 kg、 30 kg、 60 kg
HV-200KGV-K、HV-200KGL-K	60 kg、 150 kg、 220 kg
HV-300KGV4-K、HV-300KGL4-K	150 kg、 300 kg
HV-600KGV4-K、HV-600KGL4-K	300 kg、 600 kg
HV-600KGV3-K、HV-600KGL3-K	300 kg、 600 kg
HV-1200KGV3-K、HV-1200KGL3-K	600 kg、 1200 kg



## 7.4. モード切替（単位と表示内容の変更）

モード スイッチを押す毎に次のように表示が切り替わります。

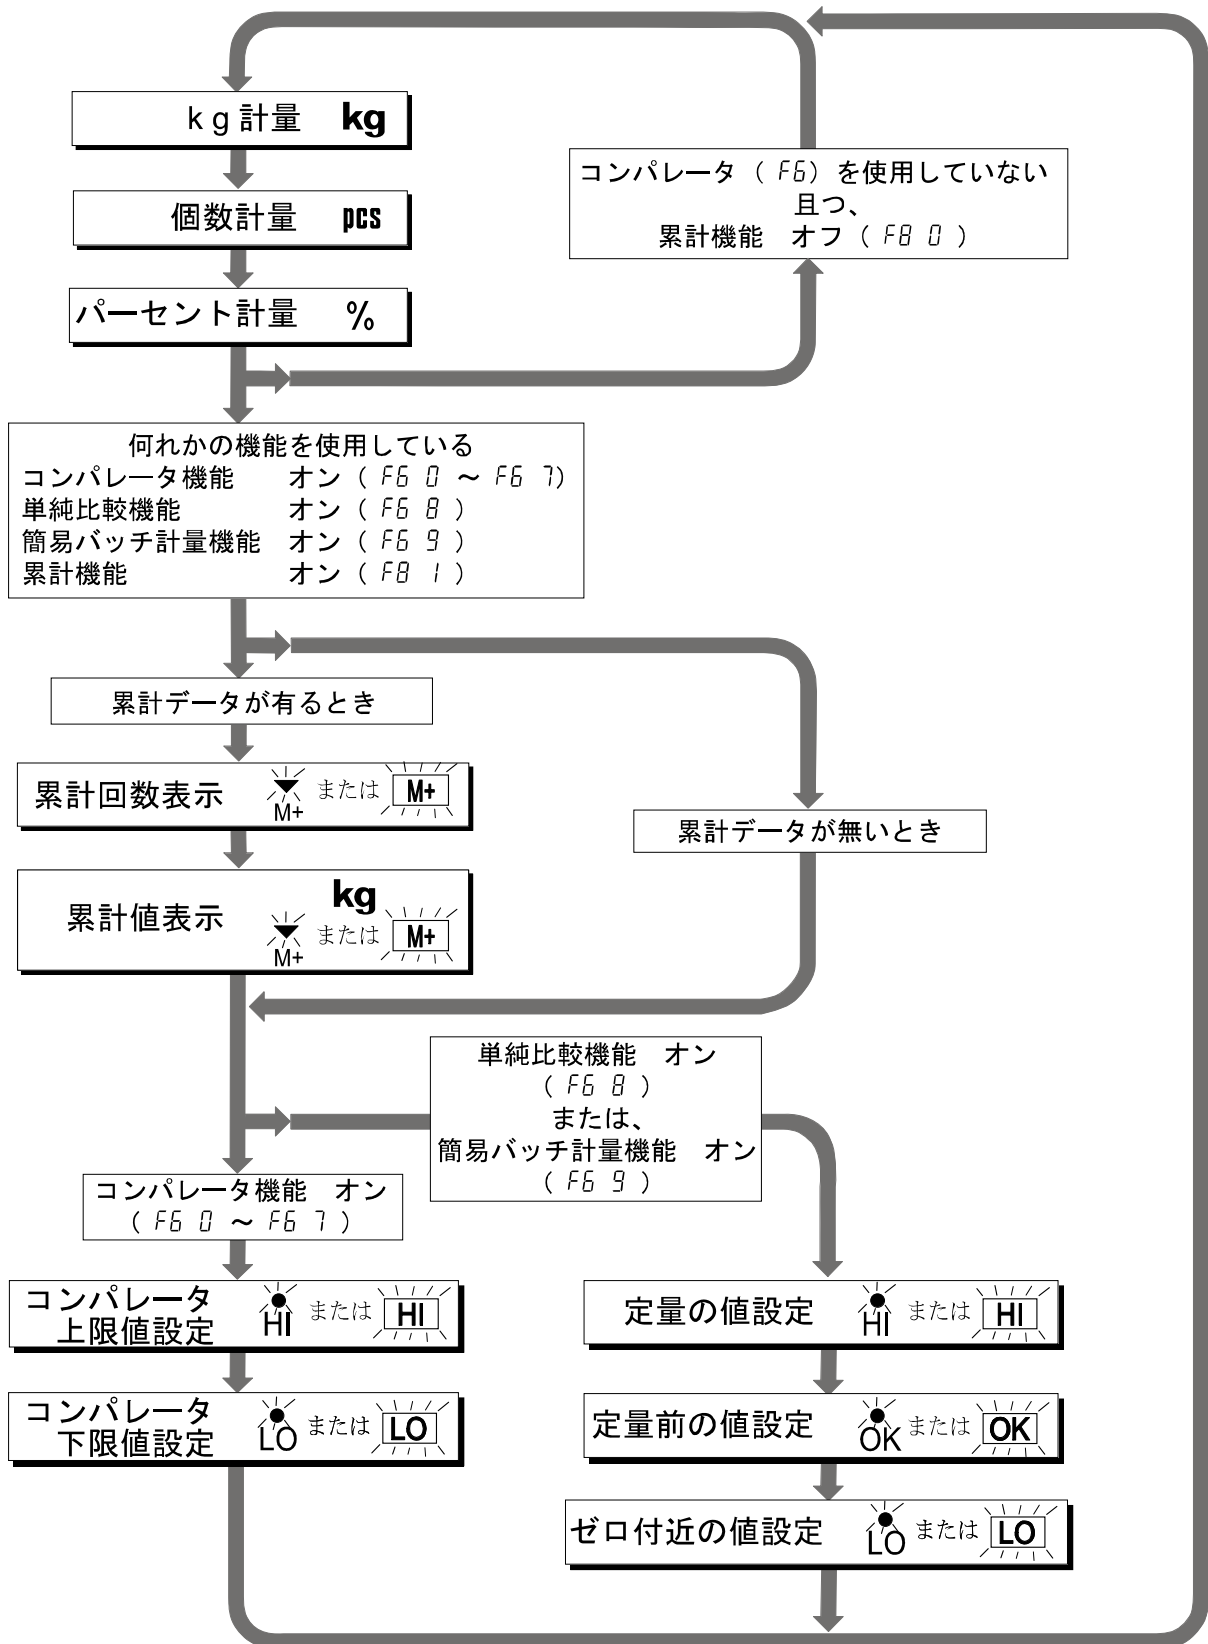

## 解説

- 「コンパレータ (F6) を使用していない」状態とは、コンパレータ機能 (F6 0、F6 2、F6 4、F6 6) において判定をしていない状態です。判定のオン・オフは、**セット** スイッチで選択します。
- コンパレータ機能 (F6 0 ~ 7)、単純比較 (F6 8)、簡易バッチ計量 (F6 9) の設定値は、同じ所に記憶されています。

	対応する表示と出力		
	HI	OK	LO
コンパレータ機能 (F6 0 ~ 7)	上限値		下限値
単純比較 (F6 8)	定量	定量前	ゼロ付近
簡易バッチ計量 (F6 9)	定量	定量前	ゼロ付近

- コンパレータ機能 (F6 0 ~ 7)、単純比較 (F6 8)、簡易バッチ計量 (F6 9) を同時に設定し、使用することはできません。それぞれの機能を使用するには、内部設定のコンパレータ (F6) を選択した後、HI、OK、LOなどの設定値を設定してから計量する必要があります。



## 8. 個数計モード

- ・ 同じ質量の品物の数を調べるとき、その質量から個数を換算する個数計機能です。
- ・ 個数を数えるためには予め単位質量（品物一個に当たる質量）を登録する必要があります。
- ・ 単位質量は、電源を切っても記憶しています。



### 8.1. 単位質量登録

ステップ 1 **モード** スイッチを押して個数計モードに入ってください。  
単位が **PCS** になります。

ステップ 2 **セット** スイッチを押して単位質量登録モードに入ってください。

ステップ 3 **∧** スイッチを押してサンプル個数を選択してください。  
サンプル数は多いほど計数誤差が小さくなります。  
5個、10個、20個、50個、100個

ステップ 4 風袋（容器）のみ皿に載せ、**風袋** スイッチを押します。  
ゼロを表示します。


ステップ 5 選択したサンプル個数の品物を載せ、安定マーク表示後、**登録** スイッチを押します。個数を表示します。

#### 注意

- ・ サンプルの合計質量が軽すぎると **Lo ut** を表示し、ステップ 3に戻ります。サンプル数を増やして再度登録してください。サンプル質量の合計はkg表示で5目以上必要です。
- ・ 単位質量が軽すぎるときも **Lo ut** を表示します。この場合、サンプル数を増やしても登録できません。
- ・ **Lo ut** を表示した後何もせずに **モード** スイッチを押すと、次の単位を表示します。
- ・ 登録可能最小単位質量については、内部設定 **F14**を参照してください。

ステップ 6 皿の上の物をすべて取り除きます。

※機種によっては、皿（計量皿）の形状が多少異なります。

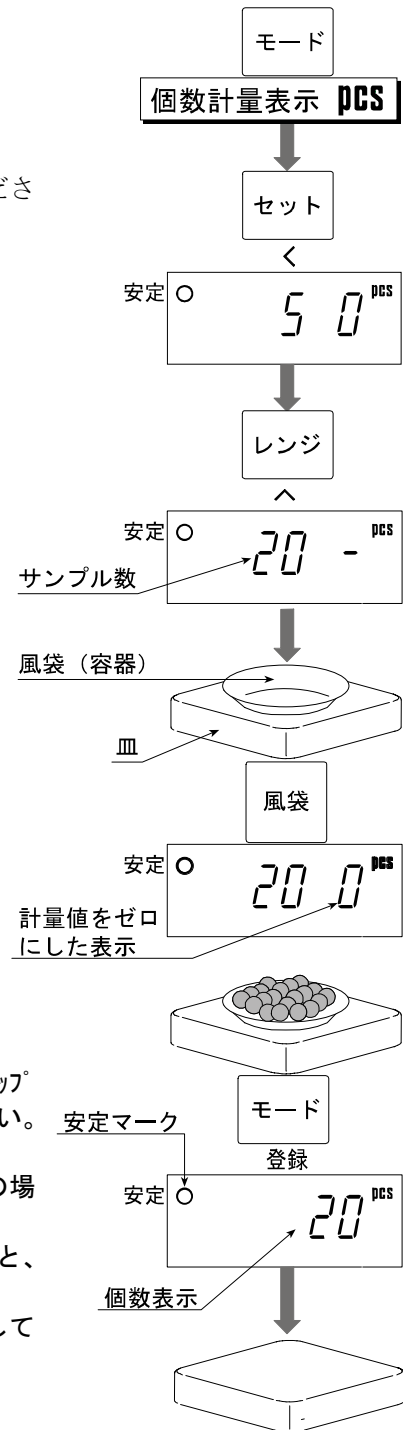



## 8.2. 個数計量

ステップ 1 **モード** スイッチを押して個数計モードに入ります。  
単位が **PCS** になります。


ステップ 2 予め単位質量を登録します。  
(「8.1 単位質量登録」参照。)

ステップ 3 風袋 (容器) のみ皿に載せ、**風袋** スイッチを押します。  
ゼロを表示します。

ステップ 4 品物を載せると個数を表示します。

ステップ 5 皿の上の物をすべて取り除きます。

※機種によっては、皿 (計量皿) の形状が多少異なります。

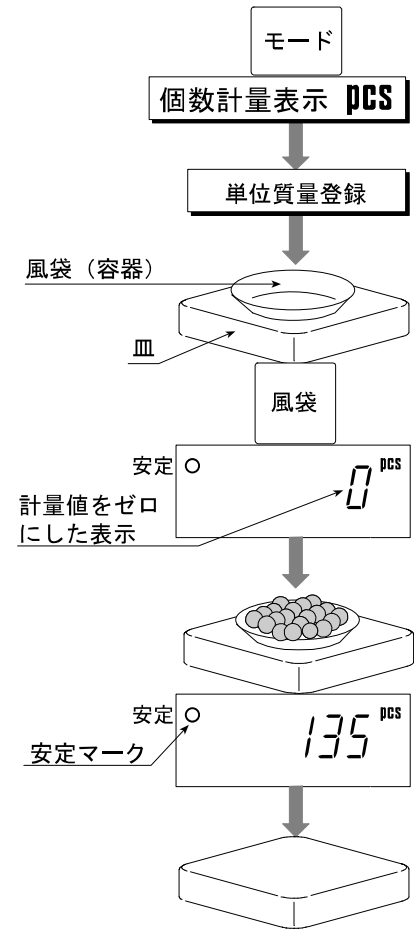



## 9. パーセントモード

- ・ 計量値をパーセントの単位で表示します。
- ・ 計量するためには予め100%に当る質量値を登録する必要があります。
- ・ 100%質量は、電源を切っても記憶しています。



### 9.1. 100%質量登録

ステップ 1 **モード** スイッチを押してパーセントモードに入ってください。  
単位が % になります。

ステップ 2 **セット** スイッチを押して100%質量登録モードに入ってください。

ステップ 3 皿に何も載せずに **ゼロ** スイッチを押します。


ステップ 4 100%に当る質量の物を皿に載せ、安定マーク表示後、**登録** スイッチを押します。  
計量値をパーセントの単位で表示します。

#### 注意

- ・ 100%に当る質量を登録するとき、サンプル質量が軽すぎると **Lo** を表示し、ステップ3に戻ります。
- ・ **Lo** を表示した後何もせずに **モード** スイッチを押すと、次の単位を表示します。

ステップ 5 皿の上の物をすべて取り除きます。

※機種によっては、皿（計量皿）の形状が多少異なります。

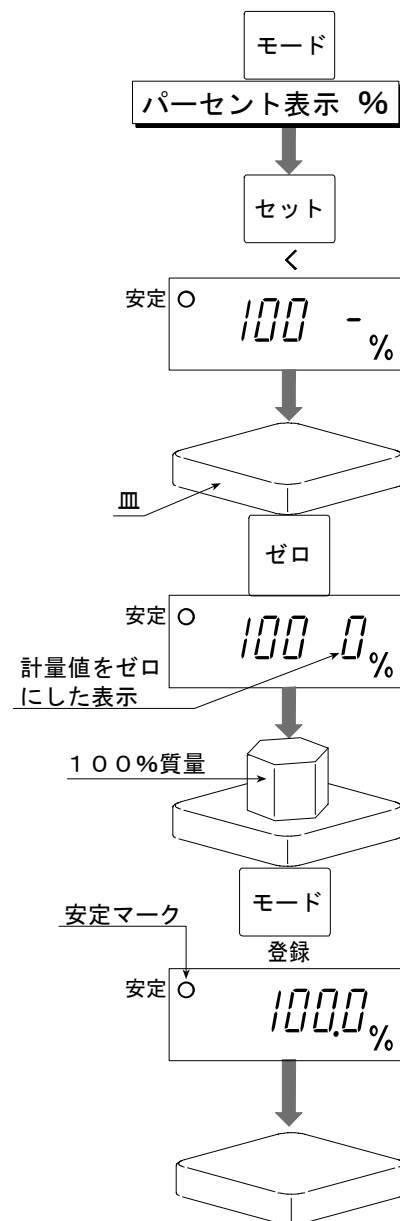



## 9.2. パーセント計量

ステップ 1 **モード** スイッチを押してパーセントモードに入ってください。単位が % になります。


ステップ 2 予め100%質量を登録します。  
(「9.1 100%質量登録」参照。)

ステップ 3 風袋 (容器) のみ皿に載せ、**風袋** スイッチを押します。ゼロを表示します。

ステップ 4 品物を載せるとパーセント値を表示します。

ステップ 5 皿の上の物をすべて取り除きます。

※機種によっては、皿 (計量皿) の形状が多少異なります。

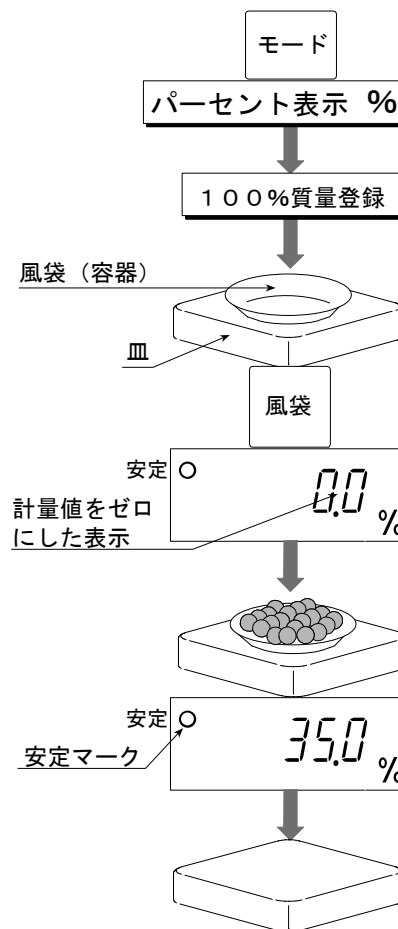





## 10. 累計機能

- ・ 累計機能は、累計した回数とその合計質量を表示する機能です。
- ・ 累計機能の表示は最大6桁です。6桁を超えると7桁目を表示しないため見かけ上ゼロに戻ります。例えば、60Kタイプの場合で最大60kgの累計データを17回取ろうとすると、 $60.000 \times 17 = 1020.000$ ですが、表示は となります。
- ・ 累計機能を使用するためには予め内部設定の「累計機能 ( )」を設定する必要があります。
- ・ 内蔵プリンタを使用するためには予め内部設定の「印字モード ( )」を設定する必要があります。
- ・ 累計した合計個数と合計質量は、電源を切っても記憶しています。

### 累計結果の表示と操作スイッチ

累計回数の表示は、点滅する または、 付きで、質量単位のない表示です。

累計質量の表示は、質量単位と点滅する または、 付きで表示します。

累計結果を表示するには、 スイッチを押します。

累計結果の表示中に スイッチを押すと累計がゼロに戻ります。

スイッチを押すと累計結果 (日付、データ番号、計量値) をオプションの内蔵プリンタ (OP-06) で印字できます。日付は内部設定 F17 の設定値です。

**注意** この機能は同時に複数の単位での累計は行いません。

### 定義と設定項目


- ・ 「ゼロ付近」とは、ゼロ点からkg単位で±5目 (計量できる最小質量の5倍) 以内の範囲です。

内部設定	内容
F8 0	累計しない。
F8 1	ゼロ付近を超えたプラスの値で安定しているとき、 スイッチを押すと累計に計量値を加算します。ゼロ付近またはマイナスになると次の加算が可能になります。
F8 2	ゼロ付近を超えたプラスの値で安定しているとき、 スイッチを押すと累計に計量値を加算し、マイナスの値で安定しているとき、 スイッチを押すと累計から計量値を減算します。ゼロ付近に戻ると次の累計が可能になります。
F8 3	ゼロ付近を超えたプラスの値で安定すると累計に計量値を加算します。ゼロ付近またはマイナスになると次の加算が可能になります。 用途 品物を一個ずつ計量し、その合計個数と質量を記録する。
F8 4	ゼロ付近を超えたプラスの値で安定すると累計に計量値を加算し、マイナスの値で安定すると累計から計量値を減算します。ゼロ付近に戻ると次の累計が可能になります。 用途 品物の減った数とその質量を記録する。 (皿にすべての品物を載せ  スイッチで表示をゼロにした後、品物を一個ずつ取り除いて計量し、そのたびに  スイッチで表示をゼロにします。)
F8 5	バッチ終了時自動的に累計に計量値を加算します。 用途 粉の袋詰めなど目標質量 (定量) を設定した計量の合計回数と総質量を記録する。



## 10.1.準備（設定方法）

- ステップ 1 表示をオフし、**ゼロ** を押しながら **ON/OFF** スイッチを押して内部設定に入ります。
- ステップ 2 **登録** スイッチを順に押しして累計の **FB** を表示してください。
- ステップ 3 「累計機能」を使用するために **FB 1** ~ **FB 4** いずれかを **∧** スイッチを押して選択してください。
- ステップ 4 **登録** と **F** スイッチを順に押しして **End** を表示させます。**登録** スイッチを押して、通常表示に戻ってください。

 
 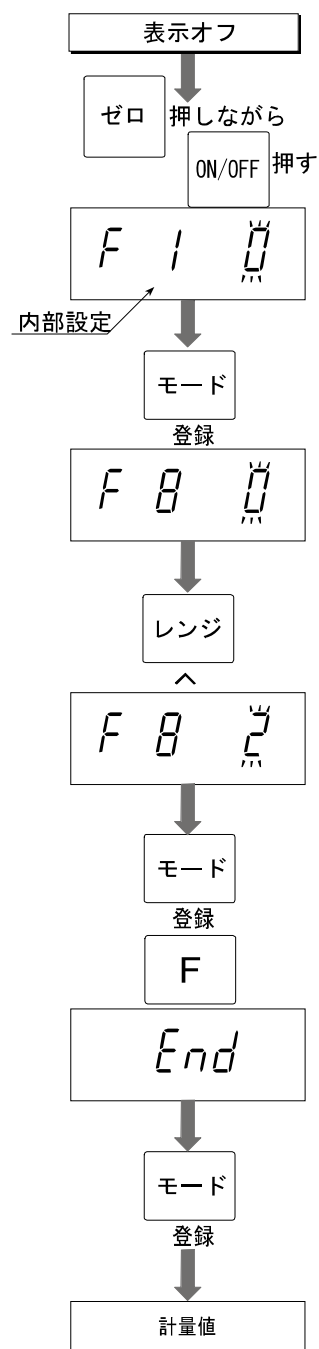

 




## 10.2. 累計機能の動作（使用例）


 

 
### 使用例 1

例では、**FB 3** 設定しています。皿に載せた品物の累計を調べます。

- ステップ 1 **モード** スイッチを押して  または、 を表示します。
- ステップ 2 累計を表示しているとき、**ゼロ** スイッチを押して、累計をゼロに戻します。
- ステップ 3 **モード** スイッチを押してkg表示に戻ります。
- ステップ 4 計量する物を皿に載せ、安定マークを表示するのを待ちます。  
累計に計量値を加算すると、計量値が一回点減します。  
皿に載っている物を取り除き、**ゼロ** スイッチを押します。  
このステップ 4 の計量を必要な回数行います。
- ステップ 5 **モード** スイッチを押して  または、 の表示にすると、累計した回数とその質量を順に表示します。

### 使用例 2

例では、**FB 4** を使用します。皿から取り出した品物の累計を調べます。

- ステップ 1 **モード** スイッチを押してkg表示にします。  
計量する品物をすべて皿に載せ、**風袋** スイッチを押して表示をゼロにします。
- ステップ 2 **モード** スイッチを押して  または、 を表示します。
- ステップ 3 累計を表示しているとき、**ゼロ** スイッチを押して、累計をゼロに戻します。
- ステップ 4 **モード** スイッチを押してkg表示に戻ります。
- ステップ 5 品物を取り、安定マークを表示するのを待ちます。  
累計から計量値を減算すると、計量値が一回点減します。  
**風袋** スイッチを押して表示をゼロにします。  
このステップ 4 の計量を必要な回数行います。
- ステップ 6 **モード** スイッチを押して  または、 の表示にすると、累計した回数とその質量を順に表示します。



## 11. コンパレータ

- ・ コンパレータ機能は、上限値・下限値と計量値とを比較し、結果を表示する機能です。
- ・ コンパレータ機能を使用するためには予め内部設定の「コンパレータ ( F6 0 ~ F6 7 ) 」と上限値、下限値を設定する必要があります。
- ・ 比較結果の接点出力を使うためには、オプションのOP-03が必要です。
- ・ ブザーを使うためには、オプションのOP-03が必要です。
- ・ 設定値は、コンパレータ機能を連続して使用している期間電源を切っても記憶しています。(下記注意参照)

### 表示

判定表示は、 $\overset{\circ}{\text{HI}}$   $\overset{\circ}{\text{OK}}$   $\overset{\circ}{\text{LO}}$  または、**HI** **OK** **LO** です。

### 判定条件

計量値 < 下限値のとき、 LO の表示と接点出力をオンします。  
 下限値 ≤ 計量値 ≤ 上限値のとき、 OK の表示と接点出力をオンします。  
 上限値 < 計量値のとき、 HI の表示と接点出力をオンします。

### 定義と設定項目

- ・ 上限値、下限値の設定では小数点を表示しません。
- ・ 「ゼロ付近」とは、ゼロ表示から±5目(計量できる最小質量の5倍)以内の範囲です。

内部設定	内容
F6 0	<b>セット</b> スイッチを押すと、ゼロ付近を含むすべての計量値を常に判定します。再度 <b>セット</b> スイッチを押すと判定を停止します。
F6 1	ゼロ付近を含むすべての計量値を常に判定します。
F6 2	<b>セット</b> スイッチを押すと、ゼロ付近以外の計量値を常に判定します。再度 <b>セット</b> スイッチを押すと判定を停止します。
F6 3	ゼロ付近を除くすべての計量値を常に判定します。
F6 4	<b>セット</b> スイッチを押した後、計量値が安定するとゼロ付近を含め判定します。不安定な場合判定しません。再度 <b>セット</b> スイッチを押すと判定を停止します。
F6 5	ゼロ付近を含む計量値が安定すると判定します。
F6 6	<b>セット</b> スイッチを押した後、計量値がゼロ付近以外の値で安定すると判定します。不安定な場合判定しません。再度 <b>セット</b> スイッチを押すと判定を停止します。
F6 7	計量値がゼロ付近以外の値で安定すると判定します。不安定な場合判定しません。

### 注意


- ・ コンパレータ機能 (F6 0 ~ 7) の「上限値」、「下限値」それぞれの設定値は、簡易バッチ計量 (F6 9) または、単純比較 (F6 8) の「定量」、「定量前」の設定値とメモリを共有しています。(片方を変更するともう一方も変更されます。)

メモ コンパレータ機能、簡易バッチ計量、単純比較機能を同時に使用することはできません。



## 11.1.準備（設定方法）

- ステップ 1 表示をオフし、**ゼロ** を押しながら **ON/OFF** スイッチを押して内部設定に入ります。
- ステップ 2 **登録** スイッチを順に押してコンパレータ動作の **F6** を表示してください。
- ステップ 3 「コンパレータ機能」を使用するために **F6 0** ~ **F6 7** のいずれかを **∧** スイッチを押して選択してください。
- ステップ 4 **登録** と **F** スイッチを順に押して **End** を表示させます。**登録** スイッチを押して、通常の表示に戻ってください。
- ステップ 5 内部設定の **F6 0**、**F6 2**、**F6 4**、**F6 6** のいずれかを選択した場合、コンパレータをオンするために、**セット** スイッチを押してください。

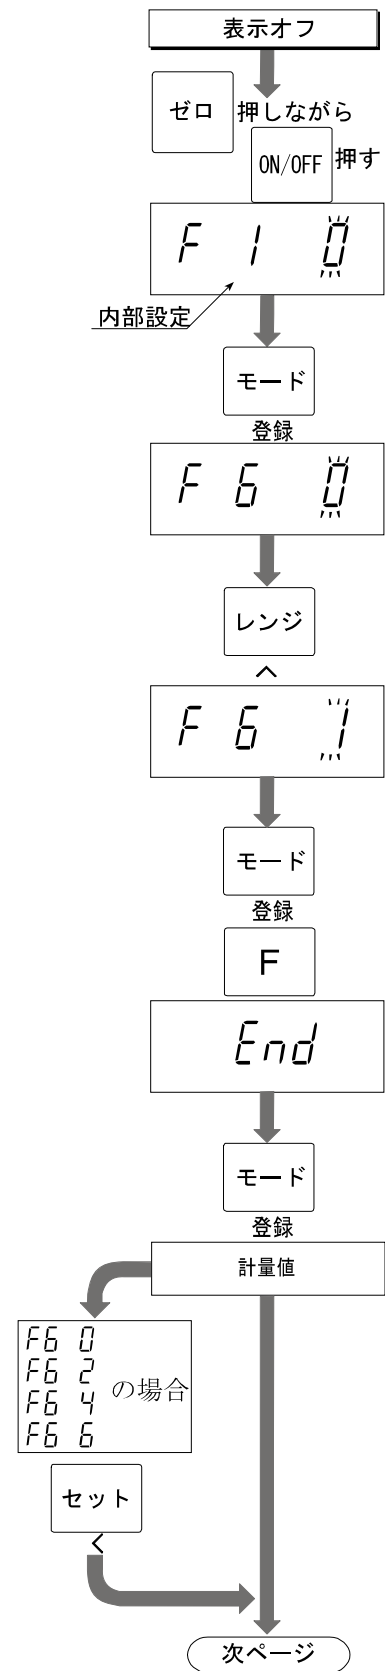


ステップ 6 **モード** スイッチを順に押し HI が点滅する「上限値」の設定表示にしてください。

ステップ 7 **△** と **<** スイッチで「上限値」を指定します。  
**△** スイッチ 点滅する桁の値を変更します。  
**<** スイッチ 点滅する桁を選択します。  
**F** スイッチ 符号を指定します。

ステップ 8 **登録** スイッチを押して「上限値」を登録します。  
 LO が点滅する「下限値」の設定表示になります。

ステップ 9 **△** と **<** スイッチで「下限値」を指定します。  
**△** スイッチ 点滅する桁の値を変更します。  
**<** スイッチ 点滅する桁を選択します。  
**F** スイッチ 符号を指定します。

ステップ 10 **登録** スイッチを押して「下限値」を登録します。  
 通常の計量表示に戻ります。  
 ただし、「下限値」が「上限値」より大きい場合、  
 ステップ 7に戻ります。

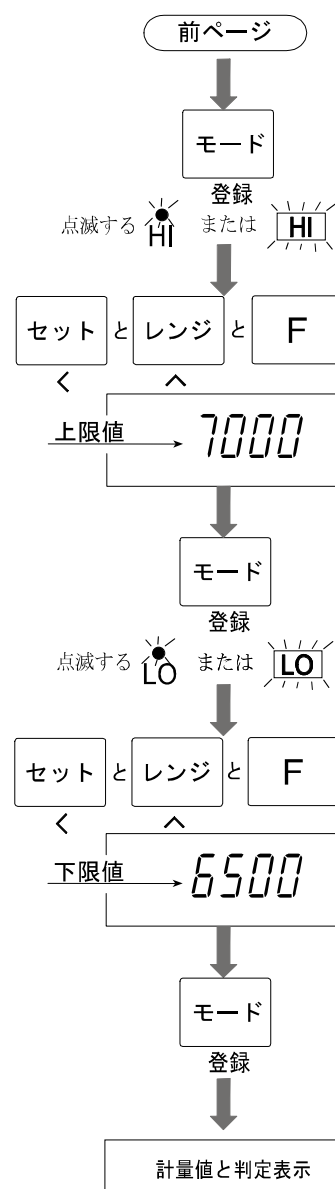

## 11.2.コンパレータの動作（使用例）

### 使用例 1

設定を、内部設定 **F5 1**（計量値がゼロ付近でも常に判定します。）、  
 上限値 = 7.000kg、下限値 = 6.500kg、とした場合の動作は、次のようになります。

- 電源オンと同時に判定結果を表示します。
- 計量値が 6.500kgより小さい場合、LO を表示します。
- 計量値が 6.500kg以上、7.000kg以下では OK を表示します。
- 計量値が 7.000kgを超えると、HI を表示します。

### 使用例 2

設定を、内部設定 **F5 4**（**セット** スイッチを押して、計量値が安定した後判定します。）、  
 上限値 = 2.000kg、下限値 = -1.000kg、とした場合の動作は、次のようになります。


- **セット** スイッチを押すと、計量値が安定するのを待って判定結果を表示します。
- 計量値が -1.000kgより小さい場合、LO を表示します。
- 計量値が -1.000kg以上、2.000kg以下では OK を表示します。
- 計量値が 2.000kgを超えると、HI を表示します。




## 12. 簡易バッチ計量

- ・ 簡易バッチ計量は、充填計量（目標質量を設定してはかり込む計量）に使用します。
- ・ 簡易バッチ計量を使用するためには、予め内部設定の「コンパレータ（**F69**）」、簡易バッチの補助機能（**F100**～**F103**）」と定量、定量前、ゼロ付近を設定する必要があります。
- ・ 接点出力（定量、定量前、ゼロ付近）は、オプションのOP-03から出力できます。
- ・ はかりとホッパーを組み合わせた場合、次図のような動作をすることができます。
- ・ 設定値は、簡易バッチ計量を連続して使用している期間電源を切っても記憶しています。（次ページ注意参照）

手順

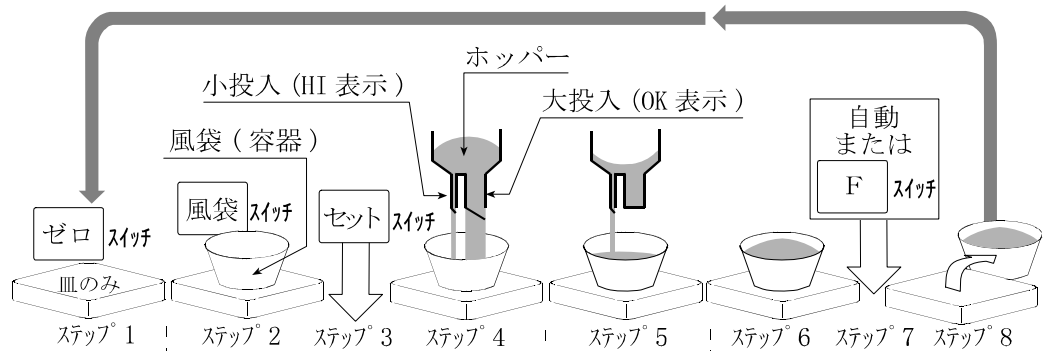

計量値と設定

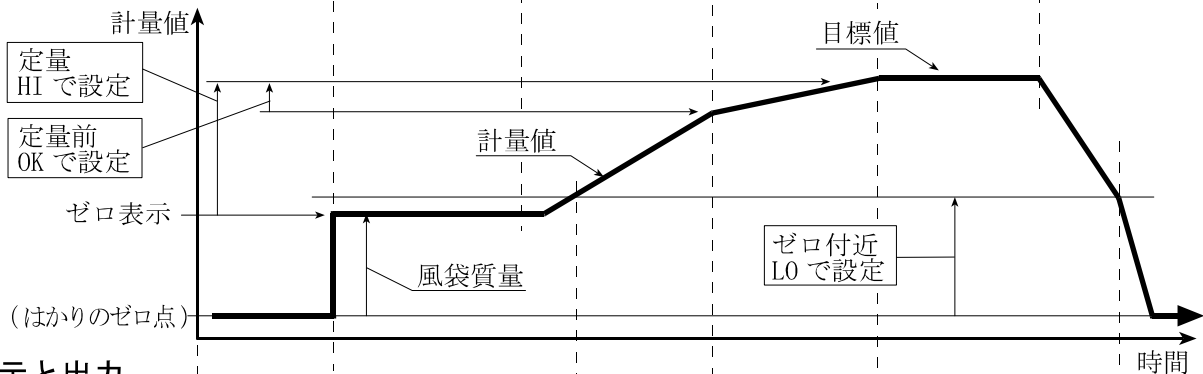

表示と出力

	ステップ 1	ステップ 2	ステップ 3	ステップ 4	ステップ 5	ステップ 6	ステップ 7	ステップ 8
READY 表示	点灯			消灯	消灯	点滅		点灯
ゼロ付近 LO 表示				点灯	消灯	消灯	消灯	点灯
LO 接点				ON	OFF	OFF	OFF	ON
大投入 OK 表示				消灯	点灯	消灯	消灯	消灯
OK 接点				OFF	ON	OFF	OFF	OFF
小投入 HI 表示				消灯	消灯	点灯	消灯	消灯
HI 接点				OFF	OFF	ON	OFF	OFF

	LO	OK	HI
総質量（総重量） < ゼロ付近 のとき、	点灯 接点オン	消灯 接点オフ	消灯 接点オフ
正味の計量値 < 定量－定量前 のとき、	消灯 接点オフ	点灯 接点オン	点灯 接点オン
定量－定量前 ≤ 正味の計量値 < 定量 のとき、	消灯 接点オフ	消灯 接点オフ	点灯 接点オン
定量 ≤ 正味の計量値 のとき、	消灯 接点オフ	消灯 接点オフ	消灯 接点オフ

「総質量」とは、風袋引きしていない計量値（風袋質量＋正味）です。

「正味」とは、風袋引きをした計量値です。

## 注意

- ・ コンパレータ機能 (F6 0 ~ 7) の「上限値」、「下限値」それぞれの設定値は、簡易バッチ計量 (F6 9) または、単純比較 (F6 8) の「定量」、「定量前」の設定値とメモリを共有しています。(片方を変更するともう一方も変更されます。)
- ・ 簡易バッチ計量では、判定がもとに戻ることはありません。計量値が一旦定量を超えた後に、定量以下になってもHIやOKが点灯(接点オン)になることはありません。
- ・ ゼロ付近は、風袋質量よりも大きな値を設定してください。

メモ コンパレータ機能、簡易バッチ計量、単純比較機能を同時に使用することはできません。

## 操作スイッチ

- ・ **セット** スイッチで簡易バッチ計量を開始します。
- ・ 簡易バッチ計量の補助機能の **F10 0** または、**F10 2** を指定した場合、**F** スイッチで計量を終了します。

## 設定項目

- ・ 「はかりのゼロ点」とは、はかりの基準点です。皿に何も載せずに「ゼロ点」マークを表示した状態です。

### コンパレータ

内部設定	内容と用途
F6 9	簡易バッチ計量

### 簡易バッチ計量の補助機能


内部設定	内容と用途
F10 0	定量到達後、 <b>F</b> スイッチで終了します。
F10 1	定量到達後、安定マークを点灯して終了します。
F10 2	<b>セット</b> スイッチで開始したとき、自動的に風袋引きを行い、定量到達後、 <b>F</b> スイッチで終了します。
F10 3	<b>セット</b> スイッチで開始したとき、自動的に風袋引きを行い、定量到達後、安定マークを点灯して終了します。





## 12.1.準備（設定方法）

- ステップ 1 表示をオフし、**ゼロ** を押しながら **ON/OFF** スイッチを押して内部設定に入ります。
- ステップ 2 **登録** スイッチを順に押ししてコンパレータ動作の **F6** を表示してください。
- ステップ 3 「簡易バッチ計量」を使用するために **F6 9** を **∧** スイッチを押して選択してください。
- ステップ 4 **登録** スイッチを順に押ししてコンパレータ動作の **F10** を表示してください。
- ステップ 5 「簡易バッチの補助機能」を使用するために **F10 0** ~ **F10 3** いずれかを **∧** スイッチを押して選択してください。
- ステップ 6 **登録** と **F** スイッチを順に押しして **End** を表示させます。
- ステップ 7 **登録** スイッチを押して、通常の表示に戻ってください。

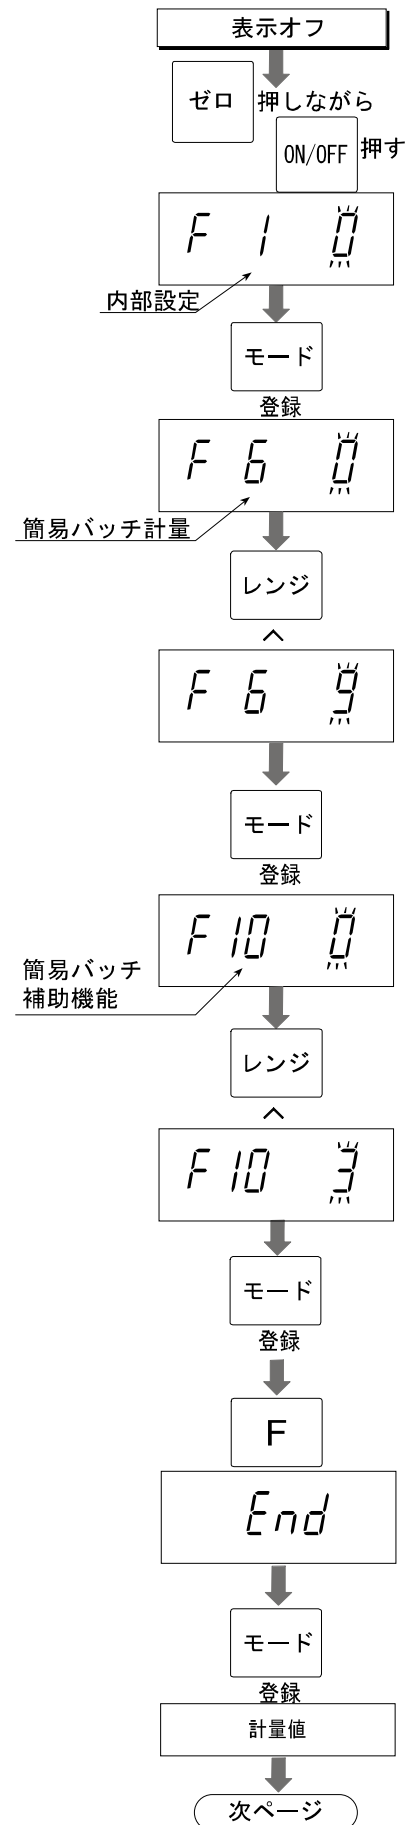

ステップ 8 **モード** スイッチを順に押してHIが点滅する「定量」の設定表示にしてください。

ステップ 9 **△** と **<** スイッチで「定量」を指定します。  
**△** スイッチ 点滅する桁の値を変更します。  
**<** スイッチ 点滅する桁を選択します。


ステップ 10 **登録** スイッチを押して「定量」を登録します。  
 OKが点滅する「定量前」の設定表示になります。

ステップ 11 **△** と **<** スイッチで「定量前」を指定します。  
**△** スイッチ 点滅する桁の値を変更します。  
**<** スイッチ 点滅する桁を選択します。

ステップ 12 **登録** スイッチを押して「定量前」を登録します。  
 LOが点滅する「ゼロ付近」の設定表示になります。

ステップ 13 「ゼロ付近」には風袋量より大きな値を設定してください。  
**△** と **<** スイッチで「ゼロ付近」を指定します。  
**△** スイッチ 点滅する桁の値を変更します。  
**<** スイッチ 点滅する桁を選択します。

ステップ 14 **登録** スイッチを押して「ゼロ付近」を登録します。  
 通常の計量表示に戻ります。

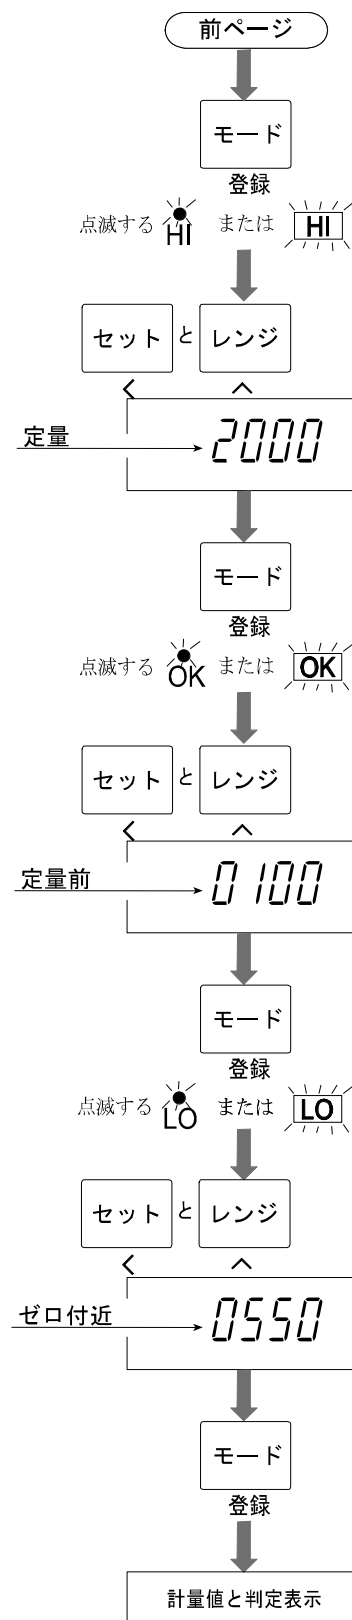




## 13. 単純比較機能

- ・ 単純比較機能は、簡易な充填計量をするために、計量値と「定量」、「定量前」、「ゼロ付近」とを比較し結果を表示する機能です。
- ・ 単純比較機能を使用するためには、予め内部設定の「コンパレータ ( F6 B ) 」と定量、定量前、ゼロ付近を設定する必要があります。
- ・ 比較結果の接点出力を使うためには、オプションのOP-03が必要です。
- ・ ブザーを使うためには、オプションのOP-03が必要です。
- ・ 設定値は、単純比較機能を連続して使用している期間電源を切っても記憶しています。(下記注意参照)

### 計量値と設定

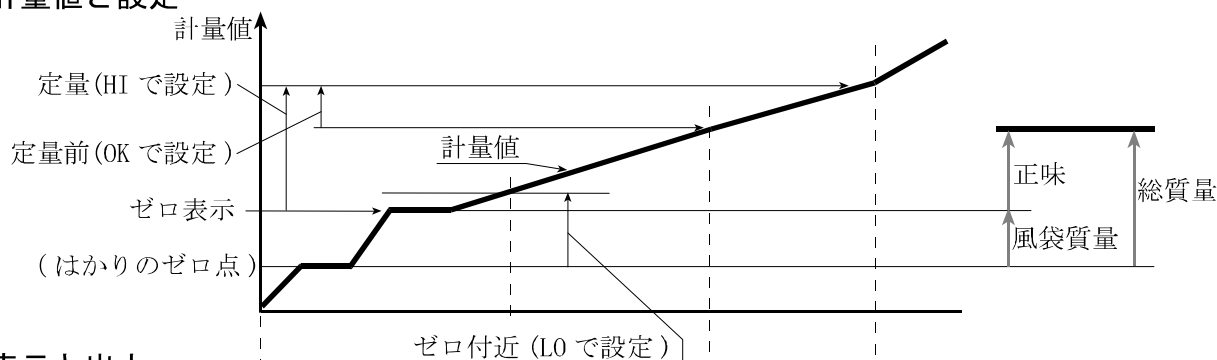

### 表示と出力

ゼロ付近	LO 表示	点灯	消灯	消灯	消灯
	LO 接点	ON	OFF	OFF	OFF
定量前	OK 表示	消灯	消灯	点灯	点灯
	OK 接点	OFF	OFF	ON	ON
定量	HI 表示	消灯	消灯	消灯	点灯
	HI 接点	OFF	OFF	OFF	ON

### 判定条件

- 総質量 < ゼロ付近のとき、LOの表示と出力をオンします。  
 定量-定量前 ≤ 正味のとき、OKの表示と出力をオンします。  
 定量 ≤ 正味のとき、HI、OKの表示と出力をオンします。

### 定義と設定項目

- 「総質量」とは、風袋引きしていない計量値(風袋質量+正味)です。  
 「正味」とは、風袋引きをした計量値です。  
 「風袋質量」とは、皿に載っている容器の質量です。  
 「はかりのゼロ点」とは、はかりの基準点です。皿に何も載せずにゼロ点マークを表示した状態です。

内部設定	内容
F6 B	単純比較機能

### 注意

- ・ コンパレータ機能 (F6 B ~ 7) の「上限値」、「下限値」それぞれの設定値は、簡易バッチ計量 (F6 9) または、単純比較 (F6 B) の「定量」、「定量前」の設定値とメモリを共有しています。(片方を変更するともう一方も変更されます。)

メモ コンパレータ機能、簡易バッチ計量、単純比較機能を同時に使用することはできません。



## 13.1.準備（設定）

ステップ 1 表示をオフし、**ゼロ** を押しながら **ON/OFF** スイッチを押して内部設定に入ります。

ステップ 2 **登録** スイッチを順に押してコンパレータ動作の **F6** を表示してください。


ステップ 3 「単純比較機能」を使用するために **F6 B** を **∧** スイッチを押して選択してください。

ステップ 4 **登録** と **F** スイッチを順に押して **End** を表示させます。

ステップ 5 **登録** スイッチを押して、通常が表示に戻ってください。

ステップ 6 **モード** スイッチを順に押してHIが点滅する「定量」の設定表示にしてください。

ステップ 7 **∧** と **<** スイッチで「定量」を指定します。  
**∧** スイッチ 点滅する桁の値を変更します。  
**<** スイッチ 点滅する桁を選択します。

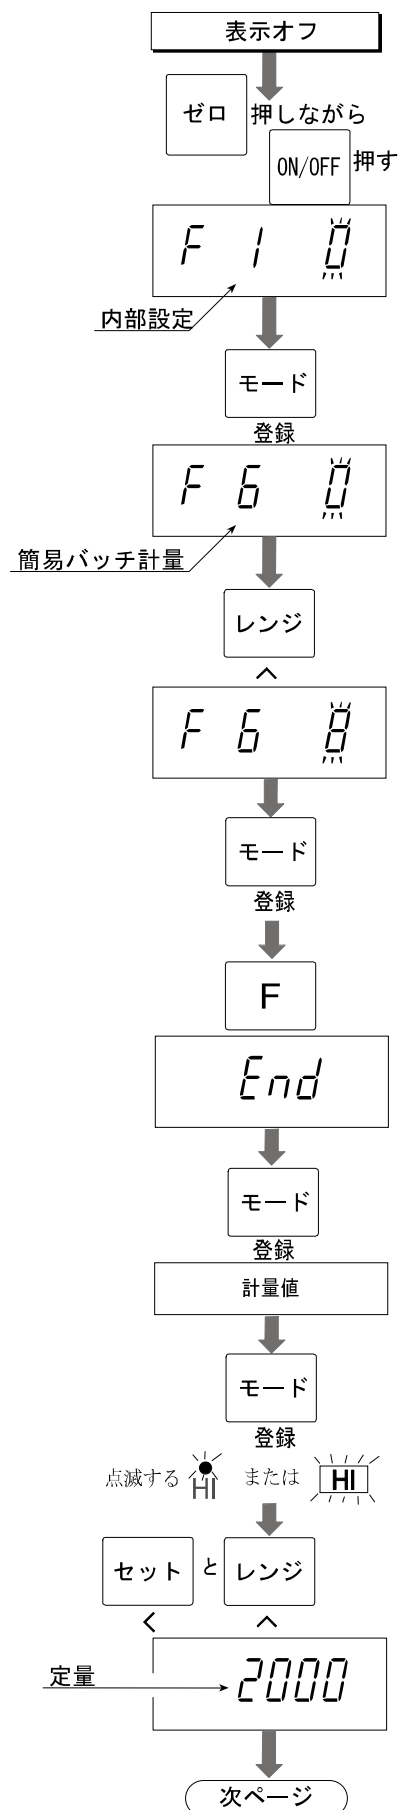


ステップ 8 **登録** スイッチを押して「定量」を登録します。  
OKが点滅する「定量前」の設定表示になります。

ステップ 9 **△** と **<** スイッチで「定量前」を指定します。  
**△** スイッチ 点滅する桁の値を変更します。  
**<** スイッチ 点滅する桁を選択します。

ステップ 10 **登録** スイッチを押して「定量前」を登録します。  
LOが点滅する「ゼロ付近」の設定表示になります。

ステップ 11 **△** と **<** スイッチで「ゼロ付近」を指定します。  
**△** スイッチ 点滅する桁の値を変更します。  
**<** スイッチ 点滅する桁を選択します。

ステップ 12 **登録** スイッチを押して「ゼロ付近」を登録します。  
通常の計量表示に戻ります。

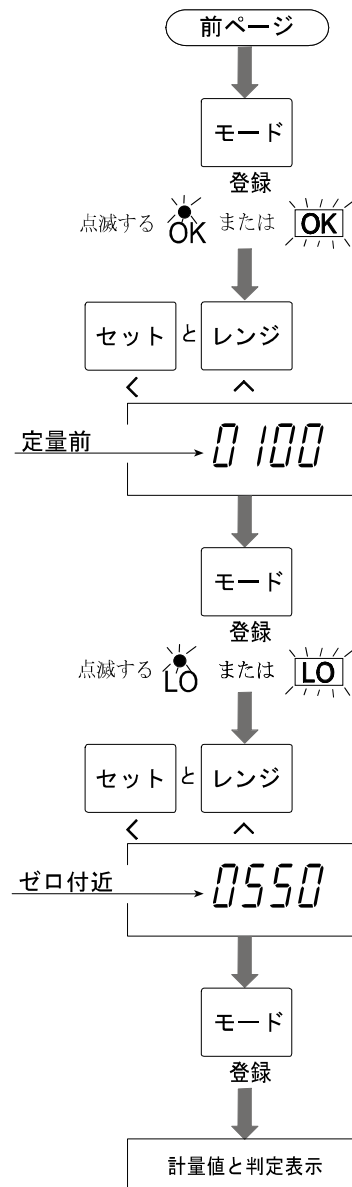

## 13.2. 単純比較機能の動作（使用例）

ステップ 1 内部設定の「コンパレータ (**FG B**)」を選択してください。

ステップ 2 「定量」、「定量前」、「ゼロ付近」を設定してください。


ステップ 3 計量中常に結果を表示します。オプションがある場合、その結果を出力します。

判定条件	総質量 < ゼロ付近のとき、	LOの表示と出力をオンします。
	定量一定量前 ≤ 正味質量のとき、	OKの表示と出力をオンします。
	定量 ≤ 正味質量のとき、	HI、OKの表示と出力をオンします。




## 14. 内部設定

内部設定は、はかりの動作方法を指定する項目を更新・閲覧する機能です。  
各項目には、一つの設定値を記憶しています。  
設定値は、電源を切っても記憶されていて、更新されるまで有効です。

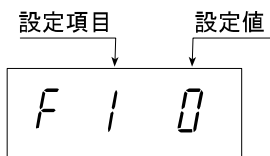

### 14.1. 設定方法

- ステップ 1 表示をオフします。  
 [ゼロ] スイッチを押しながら [ON/OFF] スイッチを押すと内部設定に入り、**F 1** を表示します。
- ステップ 2 [∧] と [登録] スイッチなどで設定項目を選択し、設定値を指定してください。  
 [∧] スイッチ 設定値を変更します。  
 [登録] スイッチ 設定値を確定（登録）し、次の設定項目に移動します。  
 [<] スイッチ 設定値の桁を選択します。  
 [F] スイッチ 設定値を確定（登録）しないで、最後の項目に移動します。
- ステップ 3 最後の設定項目に進むと **End** を表示します。
- ステップ 4 [登録] スイッチを押して新しい設定値をはかりに記憶してください。  
 通常の計量表示に戻ります。

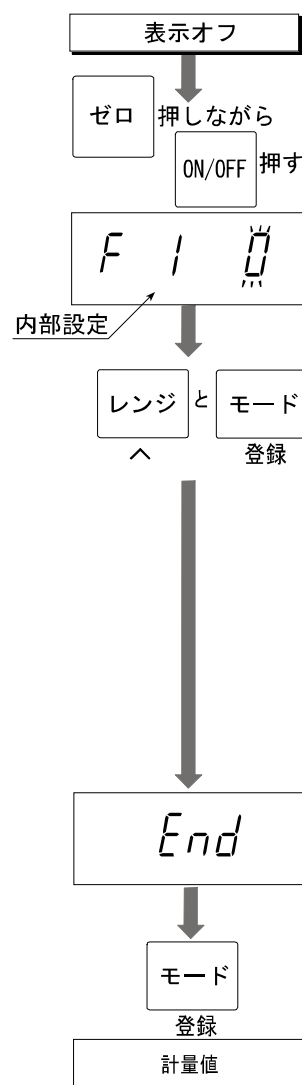



## 14.2.設定一覧

設定項目	表示	内容・用途
オートパワー オフ		5分間、表示がゼロでスイッチ操作がないと自動的にはかりの電源を切るLタイプ用の機能です。
	F1 0 #	オートパワーオフしない。
	F1 1	オートパワーオフする。
レンジ 切替		計量範囲を切り替える機能です。
	F2 0 #	オートレンジ (自動)
	F2 1	マニュアルレンジ (手動)
ボーレート		シリアル出力 (RS-232C) の送受信の伝送速度を選択します。
	F4 0 #	2400bps
	F4 1	4800bps
出力モード		シリアル出力 (RS-232C) の動作を選択します。
	F5 0 #	ストリーム・モード (「15.2. ストリームモード」を参照。)
	F5 1	コマンド・モード (「15.3. コマンドモード」を参照。)
	F5 2	計量値安定時に <b>プリント</b> スイッチを押すと出力します。
	F5 3	オートプリント+ ゼロ付近を超えたプラスの値で安定すると計量値を一回出力し、ゼロ付近またはマイナスに戻ると次の計量値が出力可能になります。
	F5 4	オートプリント+/- ゼロ付近を超えたプラスまたはマイナスの値で安定すると計量値を一回出力し、ゼロ付近に戻ると次の計量値が出力可能になります。
コンパレータ		コンパレータの動作を選択します。
	F6 0 #	<b>セット</b> スイッチを押すと、ゼロ付近を含むすべての計量値を常に判定します。再度 <b>セット</b> スイッチを押すと判定を停止します。
	F6 1	ゼロ付近を含むすべての計量値を常に判定します。
	F6 2	<b>セット</b> スイッチを押すと、ゼロ付近を除くすべての計量値を常に判定します。再度 <b>セット</b> スイッチを押すと判定を停止します。
	F6 3	ゼロ付近を除くすべての計量値を常に判定します。
	F6 4	<b>セット</b> スイッチを押した後、計量値が安定するとゼロ付近を含め判定します。不安定な場合判定しません。再度 <b>セット</b> スイッチを押すと判定を停止します。
	F6 5	ゼロ付近を含む計量値が安定すると判定します。
	F6 6	<b>セット</b> スイッチを押した後、計量値がゼロ付近以外の値で安定すると判定します。不安定な場合判定しません。再度 <b>セット</b> スイッチを押すと判定を停止します。
	F6 7	計量値がゼロ付近以外の値で安定すると判定します。不安定な場合判定しません。
	F6 8	単純比較機能。 (「13. 単純比較機能」を参照してください。)
F6 9	簡易バッチ計量。 (「12. 簡易バッチ計量」を参照してください。)	

# は、出荷時設定。

「ゼロ付近」とは、ゼロ点からkg単位で±5目量 (計量できる最小質量の5倍) 以内の範囲です。

設定項目	表示	内容・用途
ブザー出力		コンパレータまたは簡易バッチ計量でブザーを鳴らす条件を選択します。OP-03が必要です。
	F7 0 #	ブザーを鳴らさない。
	F7 1	LOのとき、鳴らします。
	F7 2	OKのとき、鳴らします。
	F7 3	LO、OKのとき、鳴らします。
	F7 4	HIのとき、鳴らします。
	F7 5	LO、HIのとき、鳴らします。
	F7 6	OK、HIのとき、鳴らします。
	F7 7	LO、OK、HIのとき、鳴らします。
F7 8	簡易バッチ計量終了時に、鳴らします。	
累計		計量値の累計動作の条件を選択する。
	F8 0 #	累計しない。
	F8 1	ゼロ付近を超えたプラスの値で安定しているとき、 <input type="checkbox"/> F スイッチを押すと累計に計量値を加算します。ゼロ付近またはマイナスになると次の加算が可能になります。
	F8 2	ゼロ付近を超えたプラスの値で安定しているとき、 <input type="checkbox"/> F スイッチを押すと累計に計量値を加算し、マイナスの値で安定しているとき、 <input type="checkbox"/> F スイッチを押すと累計から計量値を減算します。ゼロ付近に戻ると次の累計が可能になります。
	F8 3	ゼロ付近を超えたプラスの値で安定すると累計に計量値を加算します。ゼロ付近またはマイナスになると次の加算が可能になります。 用途 品物を一個ずつ計量し、その合計個数と質量を記録する。
	F8 4	ゼロ付近を超えたプラスの値で安定すると累計に計量値を加算し、マイナスの値で安定すると累計から計量値を減算します。ゼロ付近に戻ると次の累計が可能になります。 用途 品物の減った数とその質量を記録する。 皿にすべての品物を載せ <input type="checkbox"/> 風袋 スイッチで表示をゼロにした後、品物を一個ずつ取り除いて計量し、そのたびに <input type="checkbox"/> 風袋 スイッチで表示をゼロにします。
F8 5	バッチ終了時自動的に累計に計量値を加算します。 用途 粉の袋詰めなど目標質量(定量)を設定した計量の合計回数と総質量を記録する。	
印字モード		印字条件を選択します。Vタイプ用オプションOP-06が必要です。
	F9 0 #	印字しない。
	F9 1	計量値安定時に <input type="checkbox"/> プリント スイッチを押すと、計量値を印字します。
	F9 2	オートプリント+ ゼロ付近を超えたプラスの値で安定すると計量値を一回印字し、ゼロ付近またはマイナスに戻ると次の計量値が印字可能になります。
	F9 3	オートプリント+/- ゼロ付近を超えたプラスまたはマイナスの値で安定すると計量値を一回印字し、ゼロ付近に戻ると次の計量値が印字可能になります。

# は、出荷時設定。

「ゼロ付近」とは、ゼロ点からkg単位で±5目量(計量できる最小質量の5倍)以内の範囲です。



設定項目	表示	内容・用途
印字モード	F 9 4	簡易バッチ計量終了時に計量値を印字します。
	F 9 5	累計動作をしたとき印字します。
簡易バッチ計量補助機能	簡易バッチ計量の動作方法を選択します。	
	F 10 0 #	定量到達後、 <b>F</b> スイッチで終了します。
	F 10 1	定量到達後、安定マークを点灯して、自動的に終了します。
	F 10 2	<b>セット</b> スイッチで開始したとき自動的に風袋引きを行い、定量到達後、 <b>F</b> スイッチで終了します。
F 10 3	<b>セット</b> スイッチで開始したとき自動的に風袋引きを行い、定量到達後、安定マークの点灯で自動終了します。	
F 11、F 12		使用しません。
平均化時間	用途に合わせた計量値の読みやすさを選択します。 (計量値の安定性と応答特性を選択します。)	
	F 13 0 #	素早く計量 鋭敏な表示
	F 13 1 F 13 2	↑↓ ゆっくり計量 安定した表示
登録可能最小単位質量	個数計で登録可能最小単位質量を選択します。	
	F 14 0 #	単位質量を表示の1目に当たる質量まで登録できます。
	F 14 1 F 14 2	単位質量を表示の1目の1/8に当たる質量まで登録できます。 サンプル質量の合計がkg表示で5目(計量できる最小質量の5倍)以上であれば登録できます。
(15.1.データフォーマット 参照。)		
通信フォーマット	F 15 0 #	フォーマット1 (A&D製ばかり、天びんの一般的なフォーマット)
	F 15 1	フォーマット2 (HV/HW-Aシリーズと互換性のあるフォーマット)
	F 15 2	使用しません。
	F 15 3	フォーマット1。(フォーマット1と同じフォーマットで、全コマンドに対して戻りコマンドがあります。)
プリンタ改行数	F 16 0	Vタイプにおいて、プリンタ(オプションOP-06)を組み込んだときに使用します。 データ印字後の改行数を0行~9行まで任意に変更できます。
	F 16 1 #	
	~ F 16 9	
日付	印字に使う日付を設定します。また、「はかりの管理番号」としても使用できます。Vタイプ用オプションOP-06が必要です。 <b>注意 日付は自動更新されません。(カレンダー機能はありません。)</b>	
	F 17 000000 #	ファンクション番号“F 17”は表示されません。 日付を印字しません。
	それ以外	設定した日付と印字する日付の関係は、次の例のようになります。 表示例 090610 印字例 09/06/10

# は、出荷時設定。

「1目」とは、表示値の単位で、「5飛びに表示」、「2飛びに表示」、「1飛びに表示」などがあります。  
「ゼロ付近」とは、ゼロ点からkg単位で±5目量(計量できる最小質量の5倍)以内の範囲です。



## 15. RS-232Cインターフェース

注意 RS-232Cインターフェースを使用する場合は、内部設定 (F11) を (00) 以外に設定しないでください。

- RS-232Cインターフェースの動作モードは、内部設定の「出力モード (F5)」で設定します。

常時データを出力し、プリンタへの出力もできます。	ストリームモード	F5 0
パソコンからのコマンドにより「計量値の出力」、「はかりの制御」、「設定値の設定」などができます。	コマンドモード	F5 1
計量値安定時に <b>プリント</b> スイッチを押すと出力します。	キーモード	F5 2
ゼロ付近を超えたプラスの値で安定すると計量値を一回出力できます。	オートプリント+	F5 3
ゼロ付近を超えたプラスまたはマイナスの値で安定すると計量値を一回出力できます。	オートプリント+/-	F5 4

- RS-232Cインターフェースを使うためには予め内部設定の「ボーレート (F4)」、「出力モード (F5)」、「通信フォーマット (F15)」を設定する必要があります。

- 接続ケーブルとして、オプションのケーブルがあります。

AX-KO1786-200 (D-Sub 9ピン、2m)


AX-KO577A-200 (D-Sub 25ピン、2m)

- 伝送方式 EIA RS-232C 準拠
- 伝送形式 半二重 調歩同期式
- 信号形式
  - ボーレート 2400、4800、9600bps
  - データビット 7ビット
  - パリティビット 1ビット EVEN
  - スタートビット 1ビット
  - ストップビット 1ビット
  - 使用コード ASCII
  - ターミネータ CR LF (CR: 0Dh、LF: 0Ah)

- ピン配置

ピンNo.	信号名	方向	意味
1	—		(接続なし)
2	RXD	入力	受信データ
3	TXD	出力	送信データ
4	—		(接続なし)
5	SG	—	シグナル グランド
6	—		(接続なし)
7	DSR	出力	データセットレディ
8	—		(接続なし)

- 回路

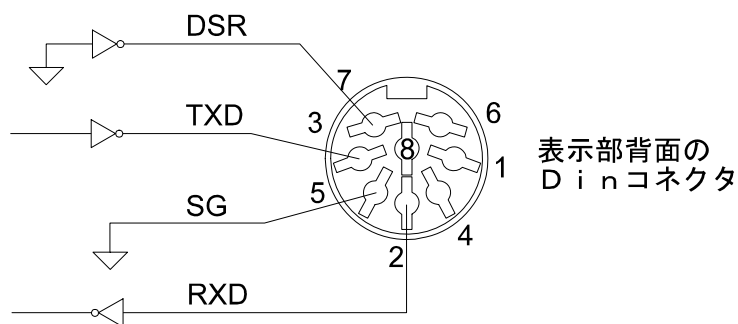


- 適合プラグ

DIN 8ピン プラグ (1JATCP0586)



## 15.1.データフォーマット

### 15.1.1. ビットフォーマット

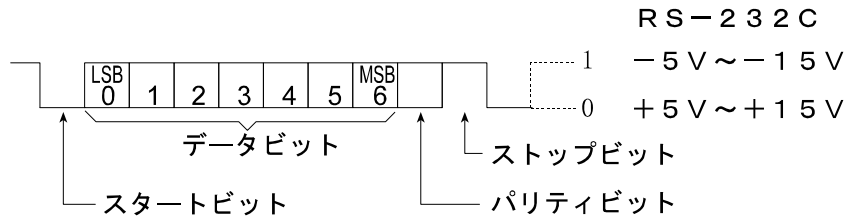

### 15.1.2. フォーマット1

- ヘッダには4種類あり、データの種類と計量状態を示します。  
 安定した計量値 ST      不安定な計量値 US  
 安定した個数表示 QT      計量範囲外 OL
- データ部分は、小数点と極性を含め9桁です。
- 極性は、プラスまたは、マイナスを常に出力します。
- 単位は3文字で、下記の3種類です。
- 計量範囲外の場合、数値はすべて9になります。
- ターミネータは、常にCR LFを出力します。

質量データ	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">T</span> , +00012.40 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">k</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">g</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</span>
	ヘッダ      質量データ      単位      ターミネータ
個数データ	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Q</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">T</span> , +00003000 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</span>
	ヘッダ      個数データ      単位      ターミネータ
パーセントデータ	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">T</span> , +000300.0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">%</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</span>
	ヘッダ      パーセントデータ      単位      ターミネータ
計量範囲外	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">O</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> , +99999.99 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">k</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">g</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</span>
	ヘッダ      ↑ 極性

- 記号の定義  
 CR (キャリッジリターン) CR      LF (ラインフィード) LF  
 0Dh      0Ah
- スペース    
 20h

### 15.1.3. フォーマット2

- ヘッダには4種類あり、データの種別と計量状態を示します。  
安定した計量値 S T                  不安定な計量値 U S  
安定した個数表示 Q T                  計量範囲外 O L

- データ部分は、小数点と極性を含め7桁です。
- 極性は、プラスまたは、マイナスを常に出力します。
- 単位は2文字で、下記の3種類です。
- 計量範囲外するとき、数値はすべて9になります。
- ターミネータは、常にCR LFを出力します。

**注意**    個数計量、パーセント計量や累計などで、数値部が6桁を越えた場合、あふれた上位の桁は無視されます。

質量データ	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S T, + 0 0 2 . 4 0 k g</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C R</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L F</span> ヘッダ   質量データ   単位   ターミネータ
個数データ	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Q T, + 0 0 3 0 0 0 P C</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C R</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L F</span> ヘッダ   個数データ   単位   ターミネータ
パーセントデータ	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S T, + 0 3 0 0 . 0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">%</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C R</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L F</span> ヘッダ   パーセントデータ   単位   ターミネータ
計量範囲外	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">O L, + 9 9 9 . 9 9 k g</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C R</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L F</span> ヘッダ   ↑   極性

- 記号の定義  
CR (キャリッジリターン) C R                  LF (ラインフィード) L F  
0Dh    0Ah  
スペース    
20h




## 15.2. ストリームモード

- 表示値を「表示書き換え」に同期して、常時出力します。ただし、各種データの設定中は出力しません。

内部設定、平均化時間の設定	「表示書き換え」の回数
13 0 「素早く計量 鋭敏な表示」のとき、	変動中は毎秒約7回、安定時は毎秒約4回。
13 1	毎秒約4回に固定。
13 2 「ゆっくり計量 安定した表示」のとき、	

### 15.2.1. 設定方法と使用例

- ステップ 1 表示をオフします。  
 [ゼロ] スイッチを押しながら [ON/OFF] スイッチを押すと内部設定に入り、[F1] を表示します。
- ステップ 2 [登録] を順に押して [F4] を表示させ、[∧] スイッチで [F4] のボーレート（送受信の伝送速度）を選択します。
- ステップ 3 [登録] を押して [F5] を表示させ、[∧] スイッチで [F5 0] の表示（ストリーム・モード）を選択します。
- ステップ 4 [登録] を順に押して [F15] を表示させ、[∧] スイッチで [F15 0] の表示（フォーマット1）を選択します。
- ステップ 5 [登録] スイッチを順に押すと [End] を表示します。
- ステップ 6 [登録] スイッチを押して新しい設定値をはかりに記憶し、通常の計量表示に戻ると、モニタやプリンタにデータを常時出力します。

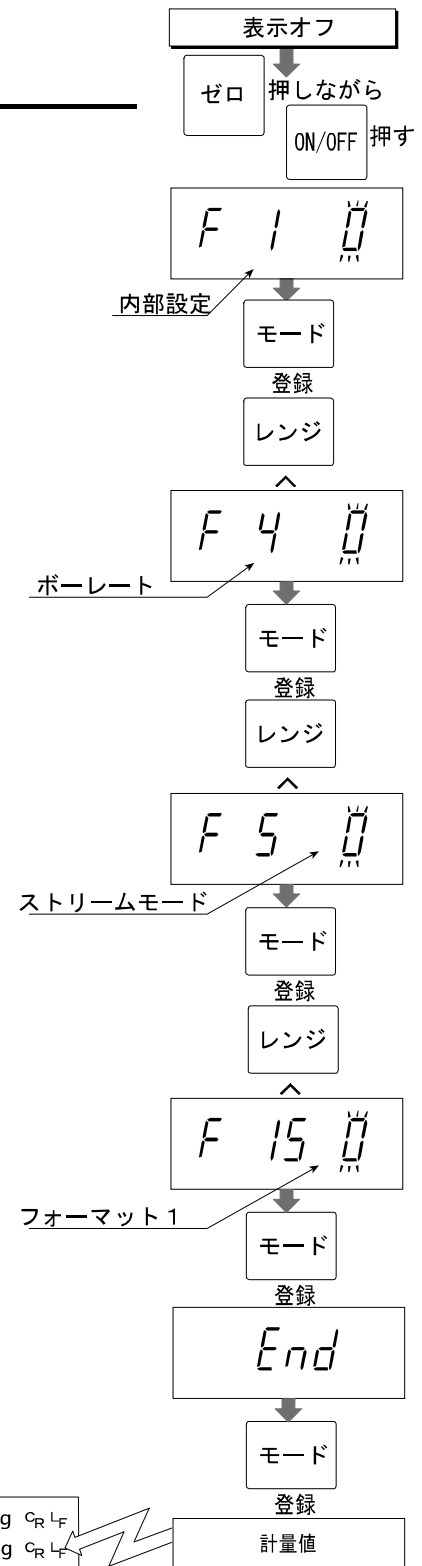



## 15.3. コマンドモード

- ・ コマンドモードは、パソコンからのコマンドにより「計量値の出力」、「はかりの制御」、「設定値の設定」などができる機能です。

**注意** コマンドを連続して送るとき、500ms 以上間隔を置いてください。

### 15.3.1. コマンド一覧

下記の応答例は、フォーマット1 ( `F15 0` ) の場合です。

#### 計量値出力

計量値を出力します。

コマンド `Q`

コマンド例 `QCR LF`

応答例 `ST, +000012.40 k g CR LF`

#### モード切替

モードを切り替えます。`モード` スイッチと類似した動作をします。

コマンド `U`

コマンド例 `UCR LF`

応答例 表示するモード (単位) を切り替えます。

#### ゼロ動作

皿に何も載っていないとき、ゼロを取ります。

コマンド `Z`

コマンド例 `ZCR LF`

応答例 計量値をゼロにして、ゼロ点マークを点灯します。

#### 風袋引き

風袋引きをします。表示には風袋質量を差し引いた計量値を表示します。  
(風袋とは、皿に載っていて計量しない容器などです。)

コマンド `T`

コマンド例 `TCR LF`

応答例 計量値をゼロにして、風袋引中マークを点灯します。

#### 風袋値クリア

風袋質量をゼロとし、風袋引中マークを消灯します。計量値は、皿に載っている質量の合計になります。

コマンド `CT`

コマンド例 `CTCR LF`

応答例 風袋引中マークを消灯し、皿に載っている質量の合計を表示します。

#### 上限値設定

上限値を設定します。設定値は小数点を含まない5桁の数値と極性です。

コマンド `HI, [設定値]`

コマンド例 `H I, +01200 CR LF`

応答例 上限値を記憶します。

**注意** 上限値  $\geq$  下限値 になるように設定してください。

## 下限値設定

下限値を設定します。設定値は小数点を含まない5桁の数値と極性です。

コマンド L 0, [設定値]

コマンド例 

L	0,	-	0	0	4	0	0	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
---	----	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答例 下限値を記憶します。

注意 上限値 $\geq$ 下限値 になるように設定してください。

## 累計値出力

累計した計量値を出力します。

コマンド A

コマンド例 

A	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
---	----------------	----------------

応答例 

A,	+	0	2	3	1	2.	4	0	┐	k	g	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----------------	----------------

## 累計回数出力

累計した回数を出力します。

コマンド N

コマンド例 

N	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
---	----------------	----------------

応答例 

N,	+	0	0	0	0	0	1	4	0	┐	┐	┐	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

## 累計値クリア

累計した計量値と累計回数をゼロに戻します。

コマンド C A

コマンド例 

C	A	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
---	---	----------------	----------------

応答例 累計をゼロに戻し、 または 

M+
----

 消灯します。

## 定量設定

定量を設定します。設定値は小数点を含まない5桁の数値と極性です。

コマンド S 0, [設定値]

コマンド例 

S	0,	+	0	2	0	0	0	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
---	----	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答例 定量を記憶します。

## 定量前設定

定量前を設定します。設定値は小数点を含まない5桁の数値と極性です。

コマンド S 1, [設定値]

コマンド例 

S	1,	+	0	0	2	0	0	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
---	----	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答例 定量前を記憶します。

## ゼロ付近設定

ゼロ付近を設定します。設定値は小数点を含まない5桁の数値と極性です。

コマンド S 2, [設定値]


コマンド例 

S	2,	+	0	0	0	5	0	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>
---	----	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

応答例 ゼロ付近を記憶します。

## 15.3.2. 設定方法と使用例

- ステップ 1 表示をオフします。  
 [ゼロ] スイッチを押しながら [ON/OFF] スイッチを押すと内部設定に入り、[F1] を表示します。
- ステップ 2 [登録] を順に押して [F4] を表示させ、 [∧] スイッチで [F4] のボーレート（送受信の伝送速度）を選択します。
- ステップ 3 [登録] を押して [F5] を表示させ、 [∧] スイッチで [F5 1] の表示（コマンドモード）を選択します。
- ステップ 4 [登録] を順に押して [F15] を表示させ、 [∧] スイッチで [F15 0] の表示（フォーマット1）を選択します。
- ステップ 5 [登録] スイッチを順に押すと [End] を表示します。
- ステップ 6 [登録] スイッチを押して新しい設定値をはかりに記憶し、通常の計量表示に戻ります。
- ステップ 7 パソコンからコマンドを送ると対応した動作をします。

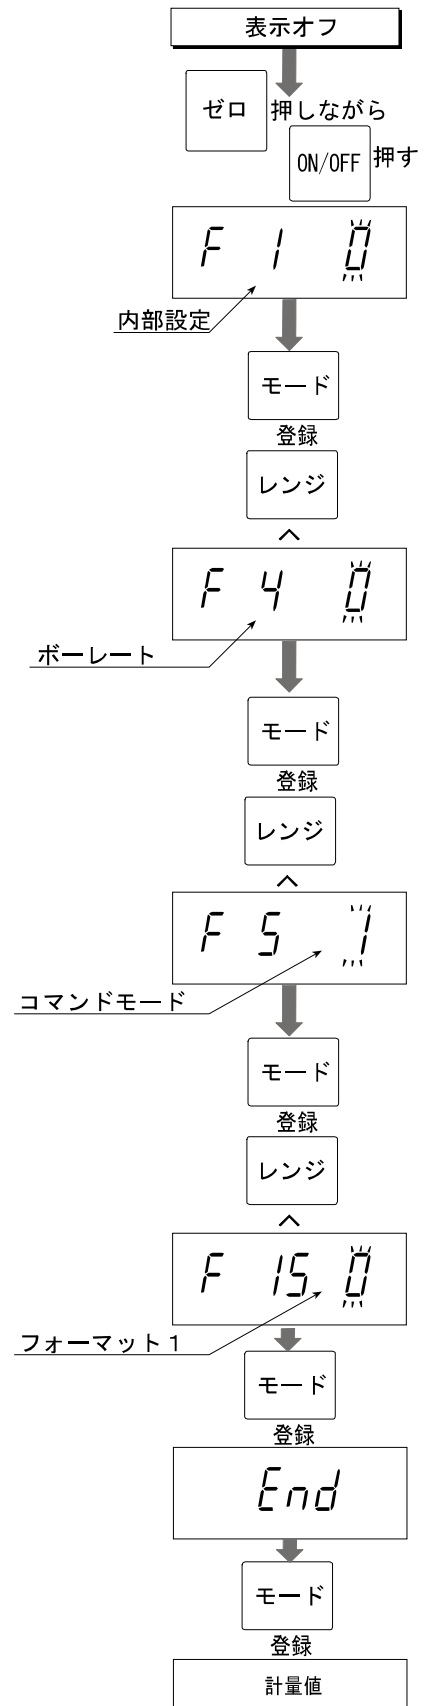





## 16. オプション



### 16.1.RS-232C/リレー出力/ブザー出力 (OP-03)

注意 OP-03を使用する場合は、内部設定 (F11) を (00) 以外に設定しないでください。


- ブザー・リレー接点出力付きRS-232Cインターフェースです。標準のRS-232Cインターフェースと交換して使用します。
- RS-232C仕様 標準のRS-232Cインターフェースと同じです。
- RS-232Cインターフェースの接続ケーブルとして、オプションのケーブルがあります。  
AX-KO1786-200 (D-Sub 9ピン、2m)  
AX-KO577A-200 (D-Sub 25ピン、2m)  
これらのケーブルはリレー出力には使えません。

・ ピン配置

ピンNo.	信号名	方向	意味
1	HI	接点出力	コンパレータの接点出力
2	RXD	入力	受信データ
3	TXD	出力	送信データ
4	LO	接点出力	コンパレータの接点出力
5	SG	—	シグナル グランド (RS-232C)
6	OK	接点出力	コンパレータの接点出力
7	DSR	出力	データセットレディ
8	COM	—	コンパレータ接点出力の共通端子

適合コネクタ 8ピンDINコネクタ 1JATCP0586 (付属)

・ 回路

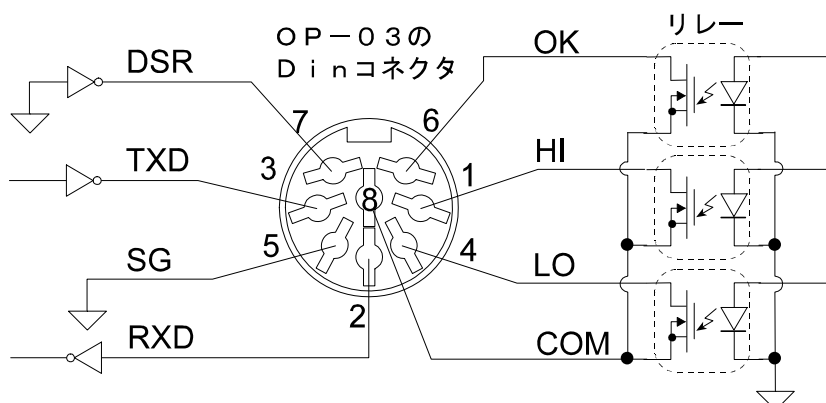


- リレー接点出力 ソリッドステートリレーを使用  
最大電圧 DC 50V以下  
最大電流 100mA以下  
最大オン抵抗 8Ω以下

#### 16.1.1. 取り付け方

ステップ 1 表示部背面のRS-232Cを止めている3mmネジを取り、引き出します。

ステップ 2 コネクタをオプションに付け替えます。

ステップ 3 RS-232Cがあった所にオプションをネジ止めします。

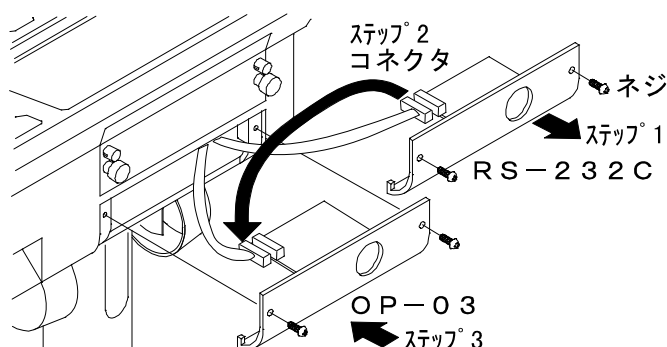



## 16.2.Vタイプ用内蔵プリンタ (OP-06)

- ・ プリンタを使うためには、予め内部設定の「印字モード (F9)」を設定する必要があります。
- ・ 日付を印字するためには、予め内部設定の「日付 (F17)」を設定する必要があります。

注意 日付は自動更新されません。

### ・仕様

方式	5 x 7 ドットインパクト方式
文字数	16 文字/行
紙幅	44.5 mm
付属品	専用ロール紙、インクリボン 各1個

### 別売消耗品

専用ロール紙	AX-PP156-S (10巻入りセット)
インクリボン	AX-ERC-05-S (5個入りセット)

### 操作方法と印字例

- ・ **プリント** スイッチを押しながら **F** スイッチを押すと、紙送りします。
- ・ 内部設定の印字モード **F9 1** ~ **F9 4** を選択した場合の印字例です。

```
2.345 kg
2345 PC
76.98 %
```

- ・ 内部設定の印字モード **F9 5** を選択した場合の印字例です。


```
09/06/10
001 1.345 kg
002 1.325 kg
003 1.330 kg
```

- ・ 累計結果の印字例です。**モード** スイッチで累計値を表示させたときの印字例です。

```
09/06/10
N 3
Total 7.810 kg
```


## 専用ロール紙の交換

- ステップ 1 カバーを開けてください。
- ステップ 2 ロール紙の先端をハサミで切り整え、通しやすくしてください。
- ステップ 3 ロール紙を挿入し、**F** と **プリント** スイッチを同時に押して紙送りしてください。
- ステップ 4 リボンをダイヤルで整えてください。
- ステップ 5 カバーにロール紙を通し、カバーを閉じてください。

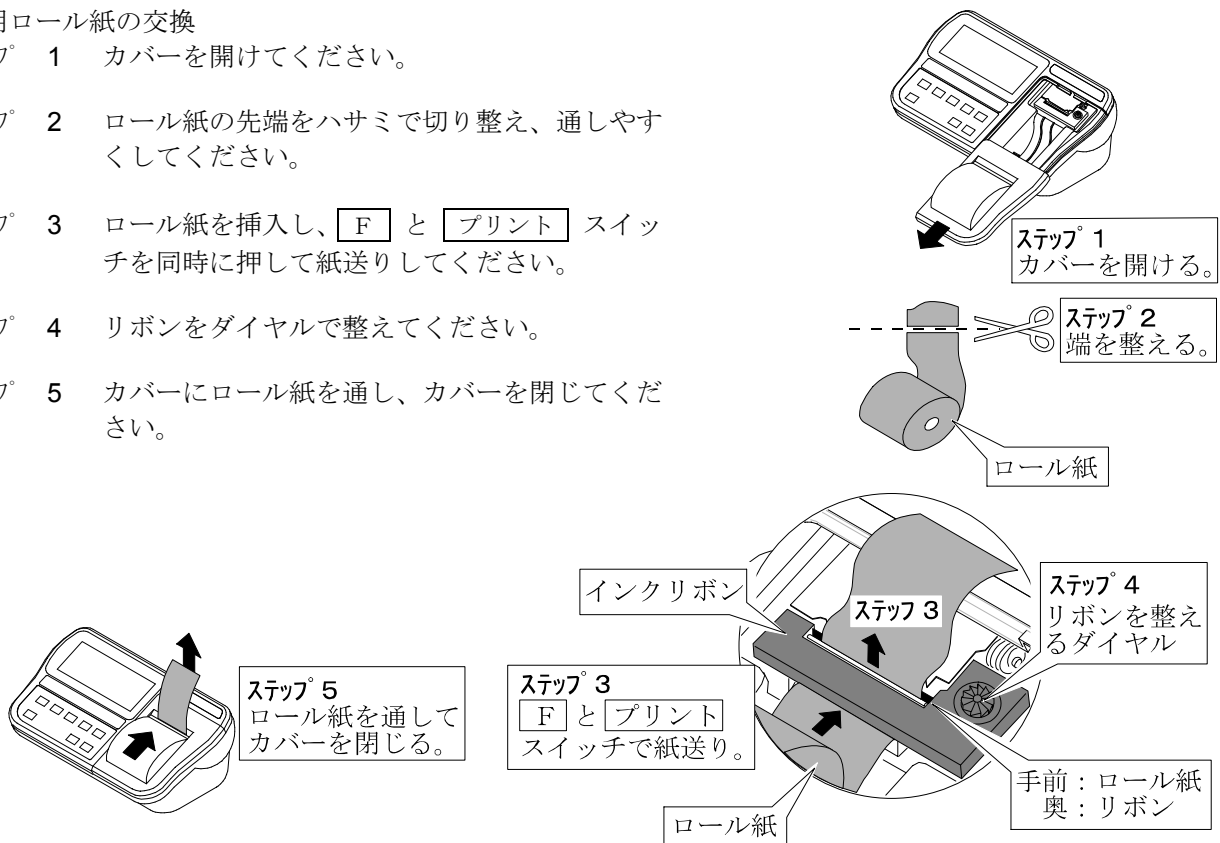

## インクリボンの交換

- ステップ 1 カバーを開けてください。
- ステップ 2 インクリボンの左側を押して取り外してください。
- ステップ 3 新しいインクリボンと入れ替えてください。
- ステップ 4 リボンをダイヤルで整えてください。
- ステップ 5 カバーを閉じてください。

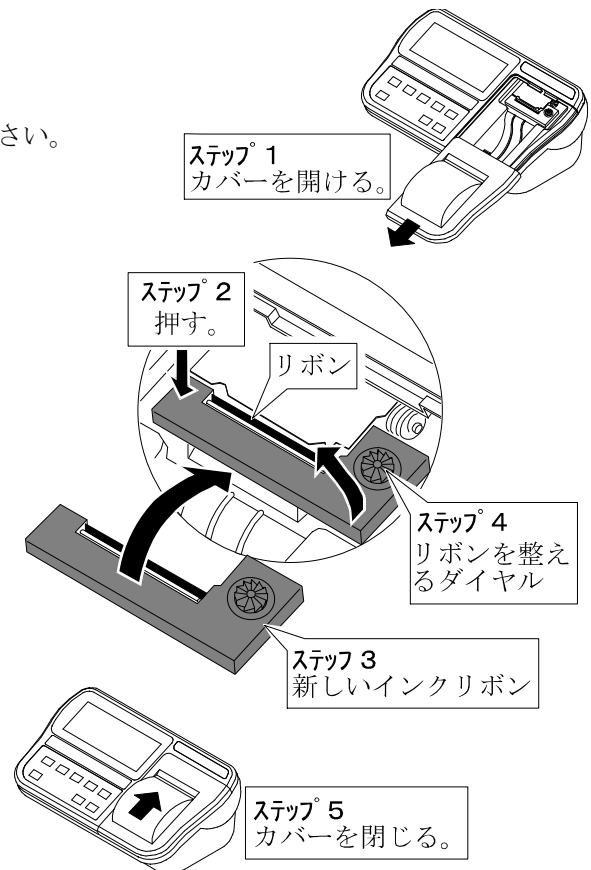



## 17. 仕様


### HV-G-Kシリーズ

機種名	HV-15KGL-K HV-15KGV-K			HV-60KGL-K HV-60KGV-K			HV-200KGL-K HV-200KGV-K			
精度等級	3級									
ひょう量 [kg]	3	6	15	15	30	60	60	150	220	
目量 [g]	1	2	5	5	10	20	20	50	100	
目量数	3000								2200	
最小測定量 [g]	20	40	100	100	200	400	400	1k	2k	
減算式風袋引き量 [kg]	3	6	15	15	30	60	60	150	220	
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)									
最大計数値 (出荷時設定)	15,000個			12,000個			11,000個			
表示	Lタイプ	7セグメント液晶表示 文字高 25mm								
	Vタイプ	7セグメント蛍光表示管 文字高 20mm								
電源	Lタイプ	ACアダプタ(AX-TB196 AC100V +10% ~ -15% 50Hz/ 60Hz 3VA) または乾電池(単1x6個)								
	Vタイプ	AC100V +10% ~ -15% 50Hz/ 60Hz 20VA								
電池寿命 Lタイプ	約 600時間 (アルカリ乾電池使用時)									
環境 (使用温湿度範囲)	-10°C/ 40°C 85%R.H. 以下 (結露しないこと)									
計量皿寸法 [mm]	250 x 250			330 x 424			390 x 530			
外形寸法 [mm] 幅 x 奥行 x 高さ	275 x 474 x 368			330 x 621 x 771			390 x 712 x 773			
質量 [kg]	Lタイプ	6			11			17		
	Vタイプ	7			12			18		


機種名	HV-300KGL4-K HV-300KGV4-K		HV-600KGL4-K HV-600KGV4-K		HV-600KGL3-K HV-600KGV3-K		HV-1200KGL3-K HV-1200KGV3-K	
精度等級	3級							
ひょう量 [kg]	150	300	300	600	300	600	600	1200
目量 [g]	50	100	100	200	100	200	200	500
目量数	3000				3000	3000	3000	2400
最小測定量[kg]	1	2	2	4	2	4	4	10
減算式風袋引き量 [kg]	150	300	300	600	300	600	600	1200
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)							
最大計数値 (出荷時設定)	6,000個							
表示	Lタイプ	7セグメント液晶表示 文字高 25mm						
	Vタイプ	7セグメント蛍光表示管 文字高 20mm						
電源	Lタイプ	ACアダプタ(AX-TB196 AC100V +10% ~ -15% 50Hz/ 60Hz 3VA) または乾電池(単1x6個)						
	Vタイプ	AC100V +10% ~ -15% 50Hz/ 60Hz 20VA						
電池寿命 Lタイプ	約 350時間 (アルカリ乾電池使用時)				約 250時間 (アルカリ乾電池使用時)			
環境 (使用温湿度範囲)	-10°C/ 40°C 85%R.H. 以下 (結露しないこと)							
計量皿寸法 [mm]	600 x 700				1000 x 1000			
外形寸法 [mm] 幅 x 奥行 x 高さ	615 x 935 x 938				1000 x 1210 x 937			
質量 [kg]	Lタイプ	45			108			
	Vタイプ	46			109			

17.1.1. 外形寸法

適用機種  
HV-15KGL-K  
HV-15KGV-K

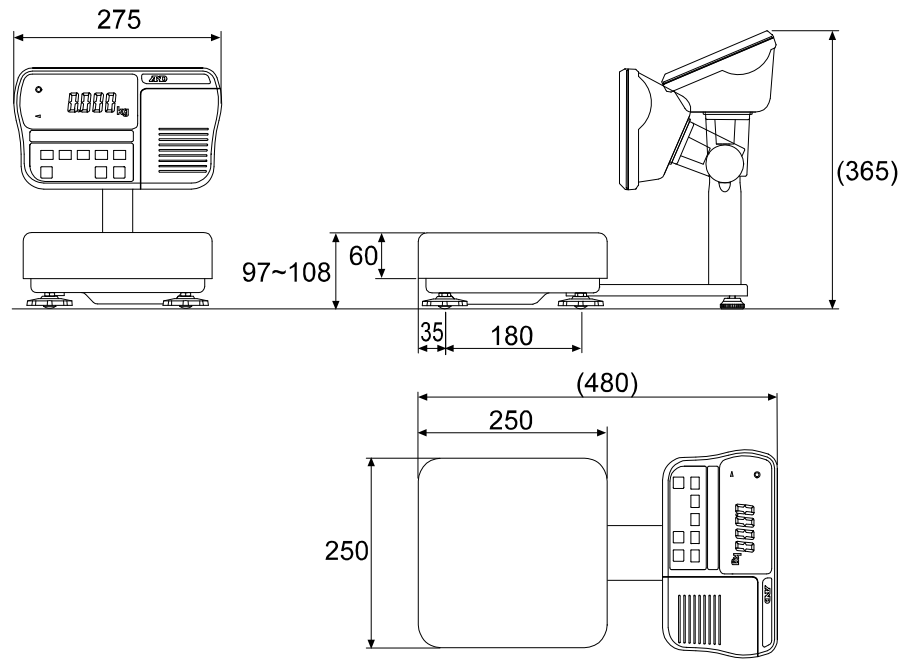

適用機種  
HV-60KGL-K  
HV-60KGV-K

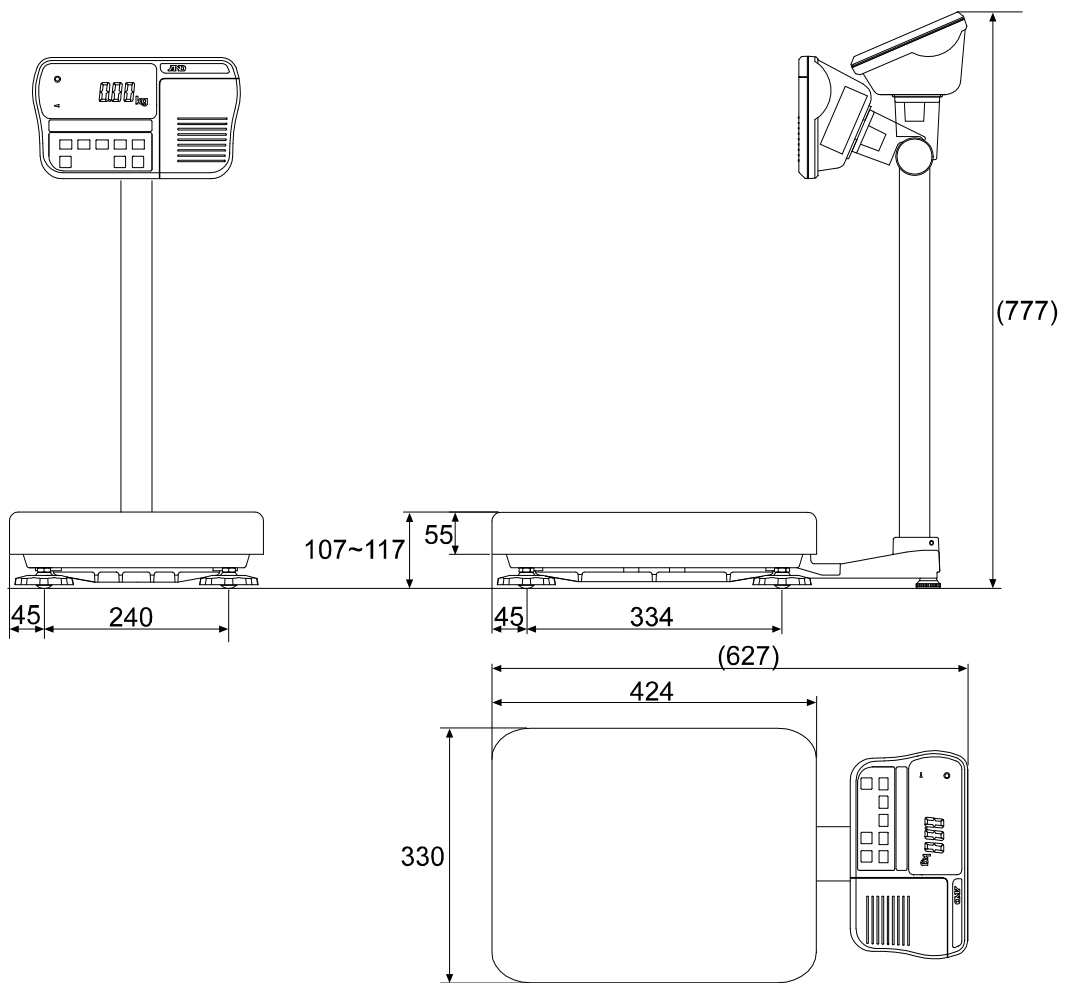


単位：mm

適用機種

HV-200KGL-K

HV-200KGV-K

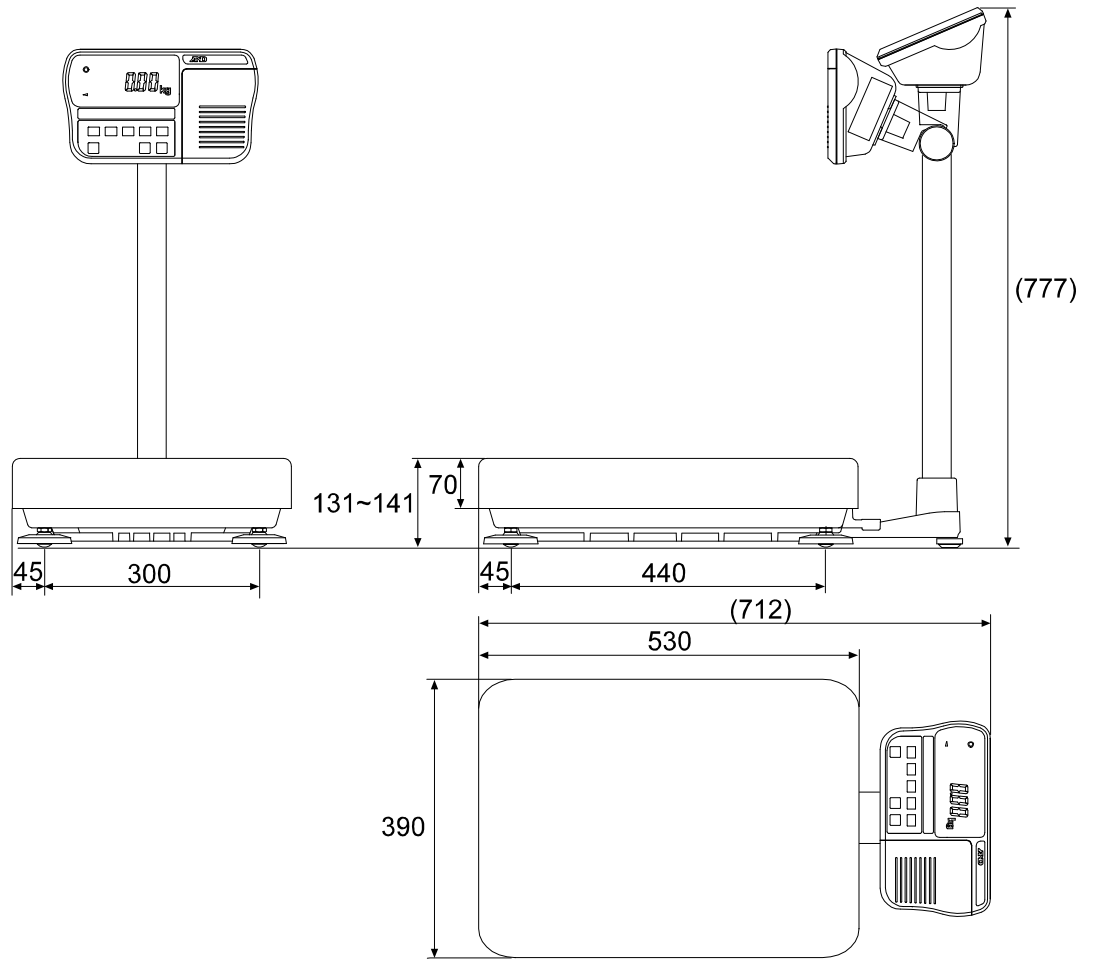


適用機種

HV-300KGL4-K

HV-300KGV4-K


HV-600KGL4-K

HV-600KGV4-K

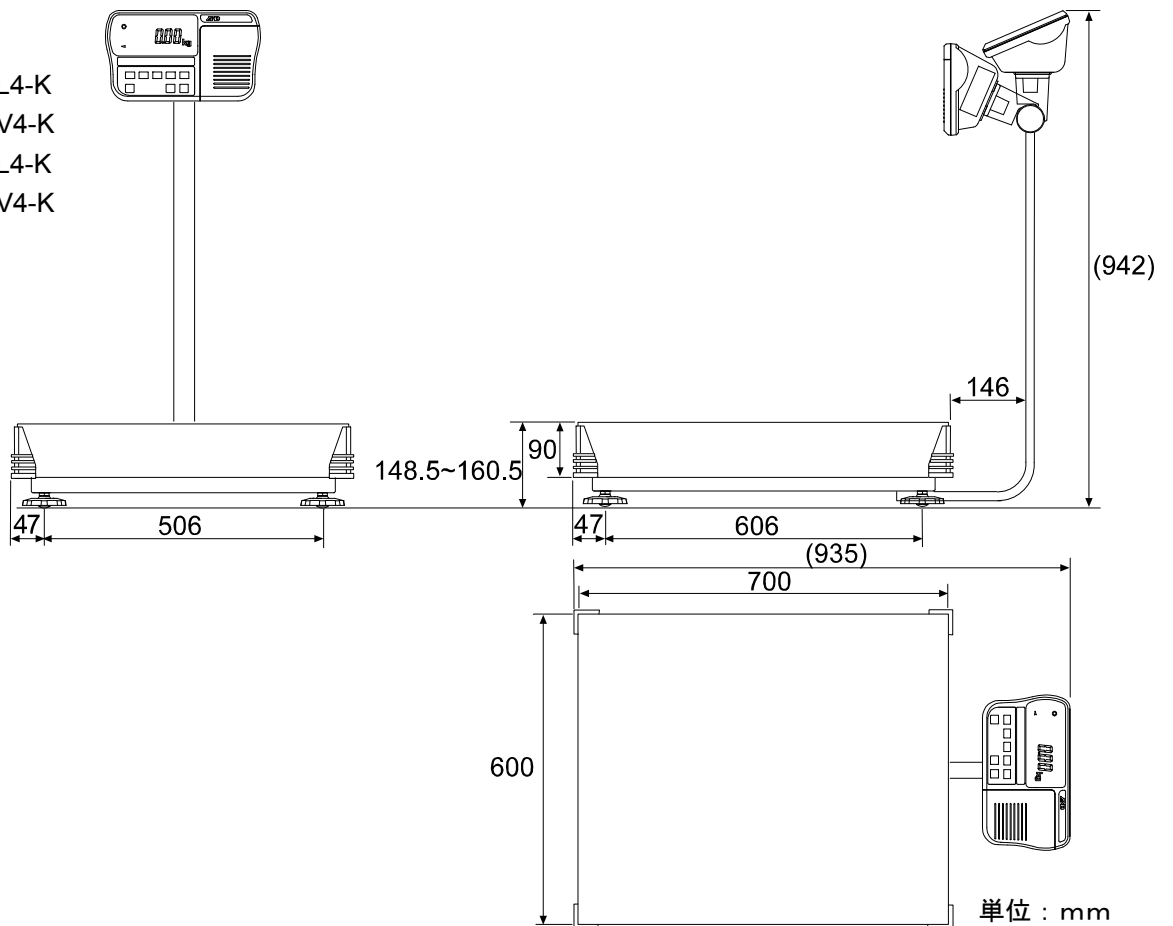

適用機種

- HV-600KGL3-K
- HV-600KGV3-K
- HV-1200KGL3-K
- HV-1200KGV3-K

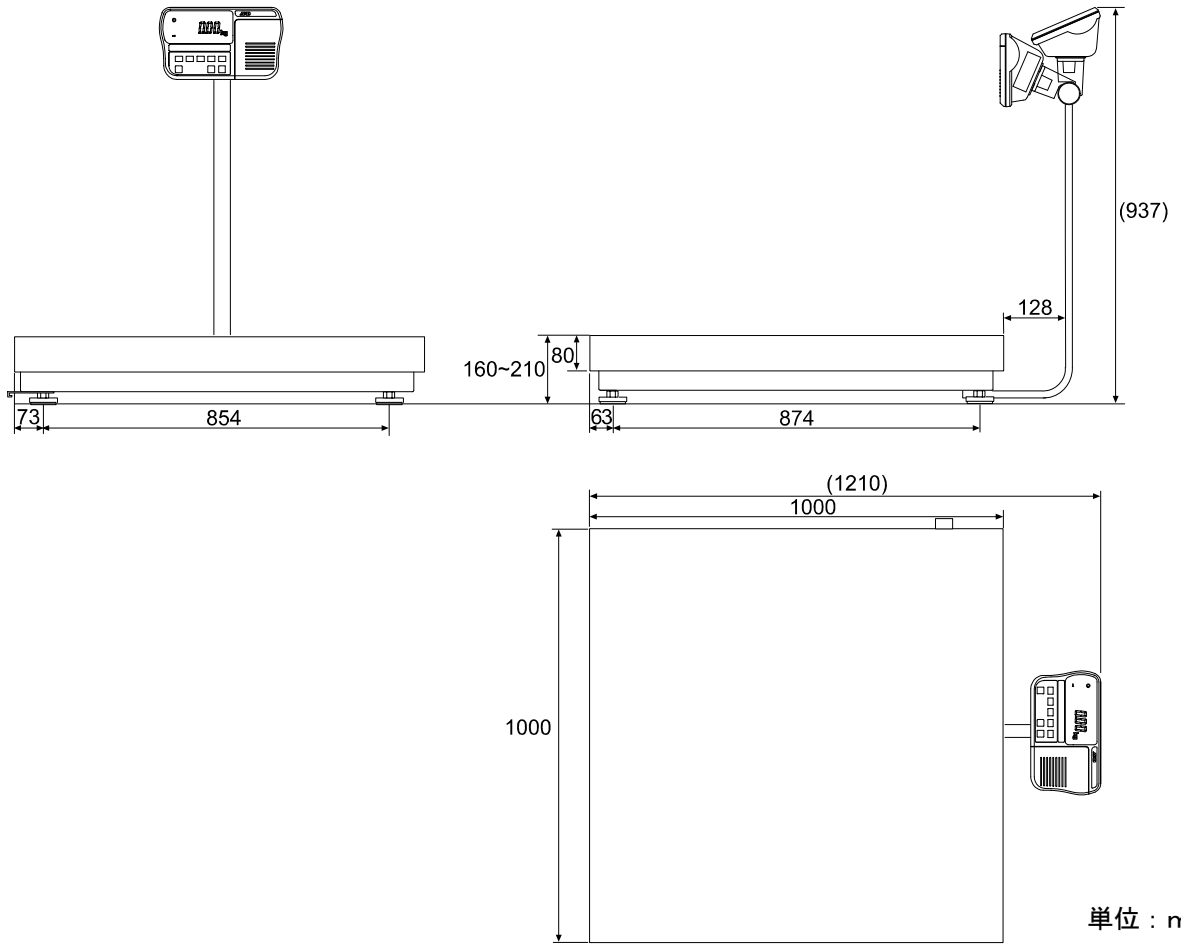

## 17.1.2. 使用地域一覧

使用地域は、表示部側面に貼られた銘板に重力加速度の範囲として表記されています。  
それぞれの範囲に属する都道府県は下記一覧表を参照してください。

二つの重力加速度の範囲に記載されている地域は、どちらの範囲の機器でも使用することができます。  
たとえば、埼玉県の場合 「9.796～9.801 m/s<sup>2</sup>」または「9.794～9.799 m/s<sup>2</sup>」の両方が使えます。

使用地域の表記 重力加速度の範囲	使用地域（都道府県）
9.803～9.807 m/s <sup>2</sup>	北海道
9.799～9.804 m/s <sup>2</sup>	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
9.796～9.801 m/s <sup>2</sup>	福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈・小笠原支庁を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
9.794～9.799 m/s <sup>2</sup>	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）
9.789～9.794 m/s <sup>2</sup>	鹿児島県（薩摩地方を除く）、沖縄県





## 18. 保守管理

- ・ 「4. 注意」を考慮してください。
- ・ エラー表示は、「6.1. 表示とシンボルの解説」にあります。
- ・ はかりは、定期的に正しく計量できることを確認してください。
- ・ 検定付きの台はかりを「取引」または「証明」に使用するには、2年ごとの定期検査を受ける必要があります。定期点検などはお買い求めの販売店にご相談ください。



### 18.1. 修理

サービスマン以外修理しないでください。保証の対象外になるばかりか感電や機器の損傷の原因となります。修理に関しては、お買い求めの販売店、または弊社ばかり・天びん相談センターにお問い合わせください。



### 18.2. 故障！と思われる場合のチェック

こんなとき	確認する場所
電源が入らない。 表示しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源が正しく入っていますか。</li> <li>・ 電池が消耗していませんか。</li> <li>・ 正しいACアダプタを使用していますか。</li> </ul>
表示をオンしたとき、 ゼロを表示しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 皿が何かに触れていないかチェックしてください。皿の上の物を取り除いてください。</li> </ul>
<input type="text" value="-----"/> のまま	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 表示をオンしたとき、計量値が安定しないときのエラー表示です。風や振動を避けてください。皿が何かに触れていないかチェックしてください。</li> <li>・ ロードセルケーブルが正しく表示部内に接続されていますか。</li> <li>・ 表示をオンしたとき、ゼロを表示できない場合のエラー表示です。皿の上の物を取り除いてください。</li> </ul>
<input type="text" value="E"/> の表示	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計量した質量が大きすぎます。皿の上の物を取り除いてください。</li> </ul>
<input type="text" value="-E"/> の表示	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計量した質量が小さすぎます。皿が正しく載っているか確かめてください。</li> </ul>
表示が動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源を一度切ってください。</li> </ul>



## 19. 索引

-----	18	組立	10, 11, 12
< スイッチ	19	コンパレータ	17, 34, 45
∧ スイッチ	19	コンベックス	11, 12
100%質量登録	29	サンプル个数	27
パーセントモード	29	充填計量	37
ACアダプタ	7	出力モード	45
BATT	13, 17	上限値	34
E	18	正味	37
-E	18	水平器	10, 11, 12, 15, 16
Fスイッチ	19	スタートビット	48
HI	17, 34	ストップビット	48
HV-G-Kシリーズ	3, 4	ストリームモード	51
LO	17, 34	清掃	9
Lo	29	設置条件	9
Lo ut	27	設定項目	44
Lタイプ	4, 7, 13, 15, 16, 21, 22	設定値	44
M+	17, 18, 31	接点出力	37, 41
OK	17, 34	セットスイッチ	19
ON/OFF	19	ゼロスイッチ	19
OP-03	8, 55	ゼロ点マーク	17
OP-06	8, 56, 57	ゼロ付近	31, 37, 41
OP-11	8	総質量	37
OP-13	8	耐水構造	4
OP-14	8	単位	25
OP-15	8	単位質量登録	27
OP-16-4	8	単純比較機能	41
OP-18-4	8	通信フォーマット	47
p c s	27	定量	37, 41
READY	17	定量前	37, 41
RS-232C	15, 16, 48, 55	データビット	48
RS-232C用ケーブル	8	電池寿命	58
Vタイプ	4, 7, 21	乾電池の入れ方	13
足コマ	10, 11, 15, 16	登録可能最小単位質量	47
アース	14	登録スイッチ	19
安定マーク	17	取り付け方	55
インクリボン	56, 57	内部設定	18, 20, 44
印字モード	46, 47	パーセント	4, 18
インターフェイス	48, 55	パリティビット	48
上皿	10, 11, 15, 16	日付	47
オートパワーオフ	45	ビットフォーマット	49
オプション	8	表示書き換え	51
下限値	34	表示器カバー	5, 6
紙送り	20	表示部	11, 12, 15, 16
簡易バッチ計量	37	ひょう量	58
簡易バッチ計量補助機能	47	風袋質量	41
乾電池	13	風袋引き	23
キャップ	15, 16	風袋引きスイッチ	19
ケーブルクランプ	11, 12	風袋引中マーク	17
結束ケーブル	11, 12	ブザー	55
個数計モード	18, 27	ブザー出力	46
コマンド	52	付属品	5, 6, 7
コマンドモード	52	ブラケット	10

プリンタ .....	56	リレー接点出力 .....	55
プリンタ改行数 .....	47	累計 .....	46
プリントスイッチ .....	20	累計回数 .....	31
平均化時間 .....	47	累計機能 .....	31
ベース部 .....	10, 11, 12, 15, 16	累計質量 .....	31
ヘッダ .....	49, 50	レンジ切替 .....	45
ポール .....	10, 11, 12, 15, 16	レンジスイッチ .....	19
ボーレート .....	45, 48	ロードセルケーブル .....	5, 6, 10, 11, 12
モード切替 .....	25	ロール紙 .....	56, 57
モードスイッチ .....	19, 25	六角レンチ .....	10, 11, 12
目標質量 .....	37		