


5410 取扱説明書

このたびは、当社チェックー5410をお買い上げいただき誠に有難うございます。
当チェックーは、当社動ひずみ測定器ASシリーズの簡易較正器として、又、動作チェックーとして開発されたものです。
なお、万一不備な点がありましたら最寄りの店所まで連絡下さい。

1. 接続方法

下図のように、チェックーの7ピンコネクタを動ひずみ測定器のINPUTコネクタへ、そして、チェックーのBNCコネクタを動ひずみ測定器のOUTPUT1コネクタへ接続します。

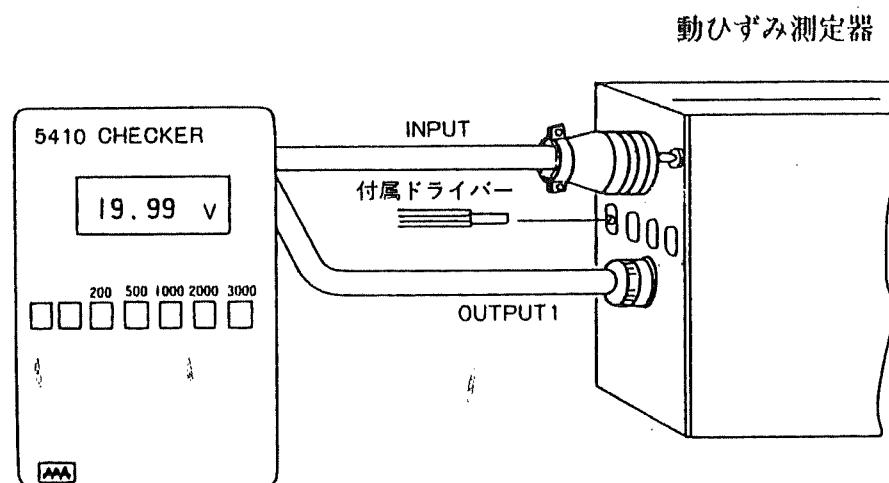

2. 使用方法

- ① 付属電池を開けて入れ、POWERスイッチを押すと、「0V」が表示されます。
- ② 上図のように接続し、動ひずみ測定器の電源を投入します。
- ③ 表にあるように使用機種のA.I.とB.V(ブリッジ電圧)を合わせます。
- ④ 200～3000 μ eのスイッチを押しますと、動ひずみ測定器に較正信号(精度±0.2%)が印加されます。動ひずみ測定器で増幅された出力がチェックーに表示され、5410の表の値と比較して測定器の較正を行います。
2個以上のスイッチを押すことにより較正量を加算することが出来ます。
- ⑤ 必要により極性切換えを行います。
- ⑥ なお、本器は1ゲージ法の為1000 μ eにつき0.1%出力電圧が大きくなります。

3. 電源として電池を使用しておりますので、極端な高温、低温放置は避けて下さい。

電池寿命は常温連続使用で約200時間です。

電池交換時は006P型アルカリマンガン乾電池を御使用下さい。